

МИНИСТЕРСТВО
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОДЕССКИЙ ЗАВОД РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ
им. В. И. ЛЕНИНА

СТАНОК
РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ
2М55

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ
2М55.00.00.000РЭ

Часть II

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

2.1.1. Необходимо соблюдать все общие правила техники безопасности при работе на металорежущих станках.

2.1.2. Периодически проверять правильность работы блокировочных устройств.

2.2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

2.2.1. Распаковка. Станок отгружается потребителю в собранном виде, упакованным вместе с принадлежностями в деревянный ящик. При упаковке сверлильная головка закрепляется упорами, исключающими ее перемещение по рукаву, а под рукав устанавливается стойка, исключающая его качание в процессе транспортировки.

К месту установки станок доставляют в не-распакованном виде, пользуясь транспортными указаниями на ящике.

Распаковку следует начинать с верхних досок, а затем удалять боковые. При пользовании ломом нельзя просовывать его глубоко вовнутрь ящика и опирать о детали станка во избежание повреждений. После распаковки необходимо удалить транспортные упоры сверлильной головки.

2.2.2. Транспортирование (рис. 32). При транспортировке станка в распакованном виде его следует обвязать и подвесить на крюк крана, как указано на рис. 32.

Необходимо иметь ввиду, что для большей безопасности транспортировки станка в его исконе под вводной панелью имеется стопорный винт А. Перед транспортировкой следует проверить стопорение винтом поворотных частей, а перед пуском станка винт заменить крышки.

Обвязывать станок необходимо пеньковым канатом диаметром не менее 30 мм, высокого качества, без повреждений. Скобы для крепления каната к фундаментной плите и пазовые болты отгружаются со станком (см. комплектовочную ведомость).

При обвязке следите, чтобы канат не касался рукояток и других малоирочных деталей станка, а в местах соприкосновения каната с ок-

рашенными поверхностями необходимо вкладывать прокладки во избежание порчи окраски.

2.2.3. Установка станка на фундаменте (рис. 33, 34). Фундамент должен быть подготовлен до установки станка по размерам, представленным на рис. 33. Глубина заложения фундамента *H* применяется в зависимости от грунта, но должна быть не менее 300 мм.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДО УСТАНОВКИ СТАНКА НА ФУНДАМЕНТ И ЗАЛИВКИ ФУНДАМЕНТНЫХ БОЛТОВ ОТВОРАЧИВАТЬ СТОПОРНЫЙ ВИНТ А (рис. 32).

Станок допускает обработку деталей, установленных вне плиты. В этом случае фундамент становится частью системы, воспринимающей усилия сверления, и должен быть запроектирован с учетом этого фактора. Дополнительные плиты следует устанавливать перпендикулярно к шпинделю. Для этого сверлильную головку устанавливают в среднем положении на рукаве, а рукав в среднем положении по высоте. Выверку производят коленчатой синхронкой, как показано на рис. 34.

Фундаментные болты специальной конструкции в виде якорей (рис. 35) и шпилек 2М55.00.00.042 и 043 (см. «Комплектовочную ведомость») поставляются вместе со станком.

При изготовлении фундамента в местах крепления фундаментных болтов должны быть установлены пирамидальные колодцы.

После того, как фундамент достаточно окрепнет, на него устанавливают станок с предварительно навешенными фундаментными шпильками и якорями. Подъем и транспортировка станка производятся при помощи скоб, прилагаемых к станку.

Установленный на фундаменте станок выверяется грубо по уровню с помощью 8 стальных клиньев шириной 60 мм, толщиной 15 мм с уклоном не более 5°, после чего фундаментные болты в колодцах заливаются жидким цементным раствором.

При заливке колодцев необходимо следить, чтобы не нарушилось вертикальное положение фундаментных якорей, что может привести к их поломке при затяжке болтов.

После затвердевания раствора в колодцах гайки фундаментных болтов слегка подтяги-

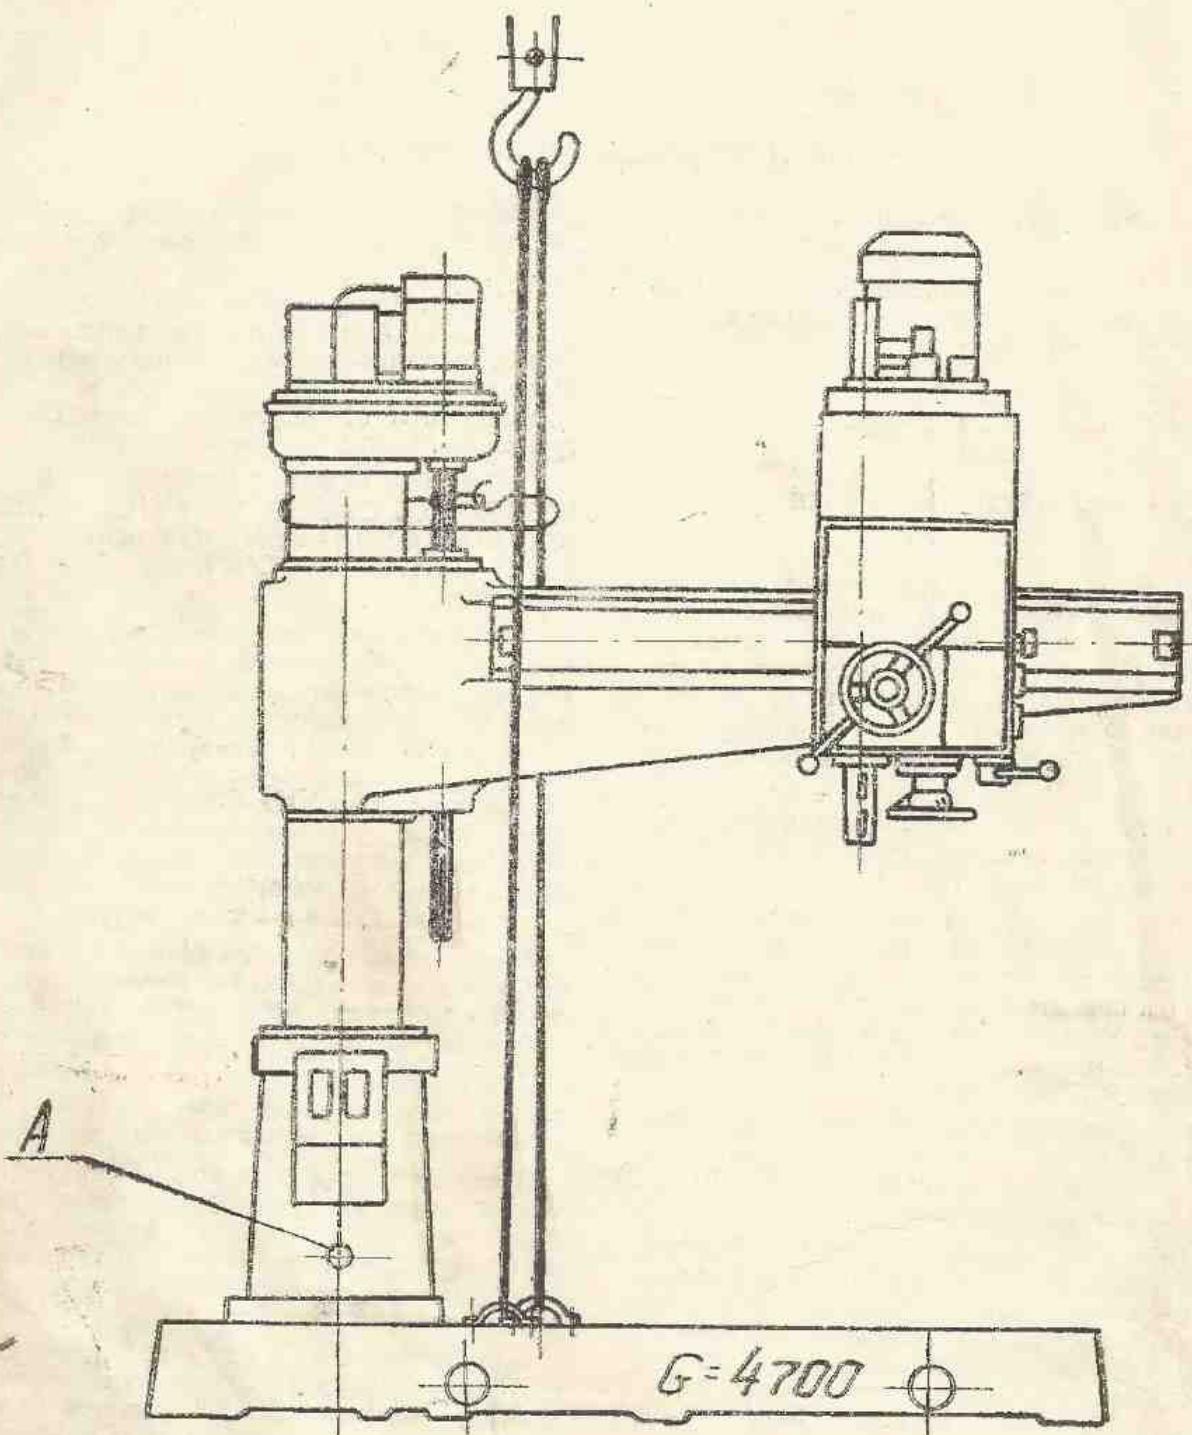


Рис. 32. Транспортировка станка

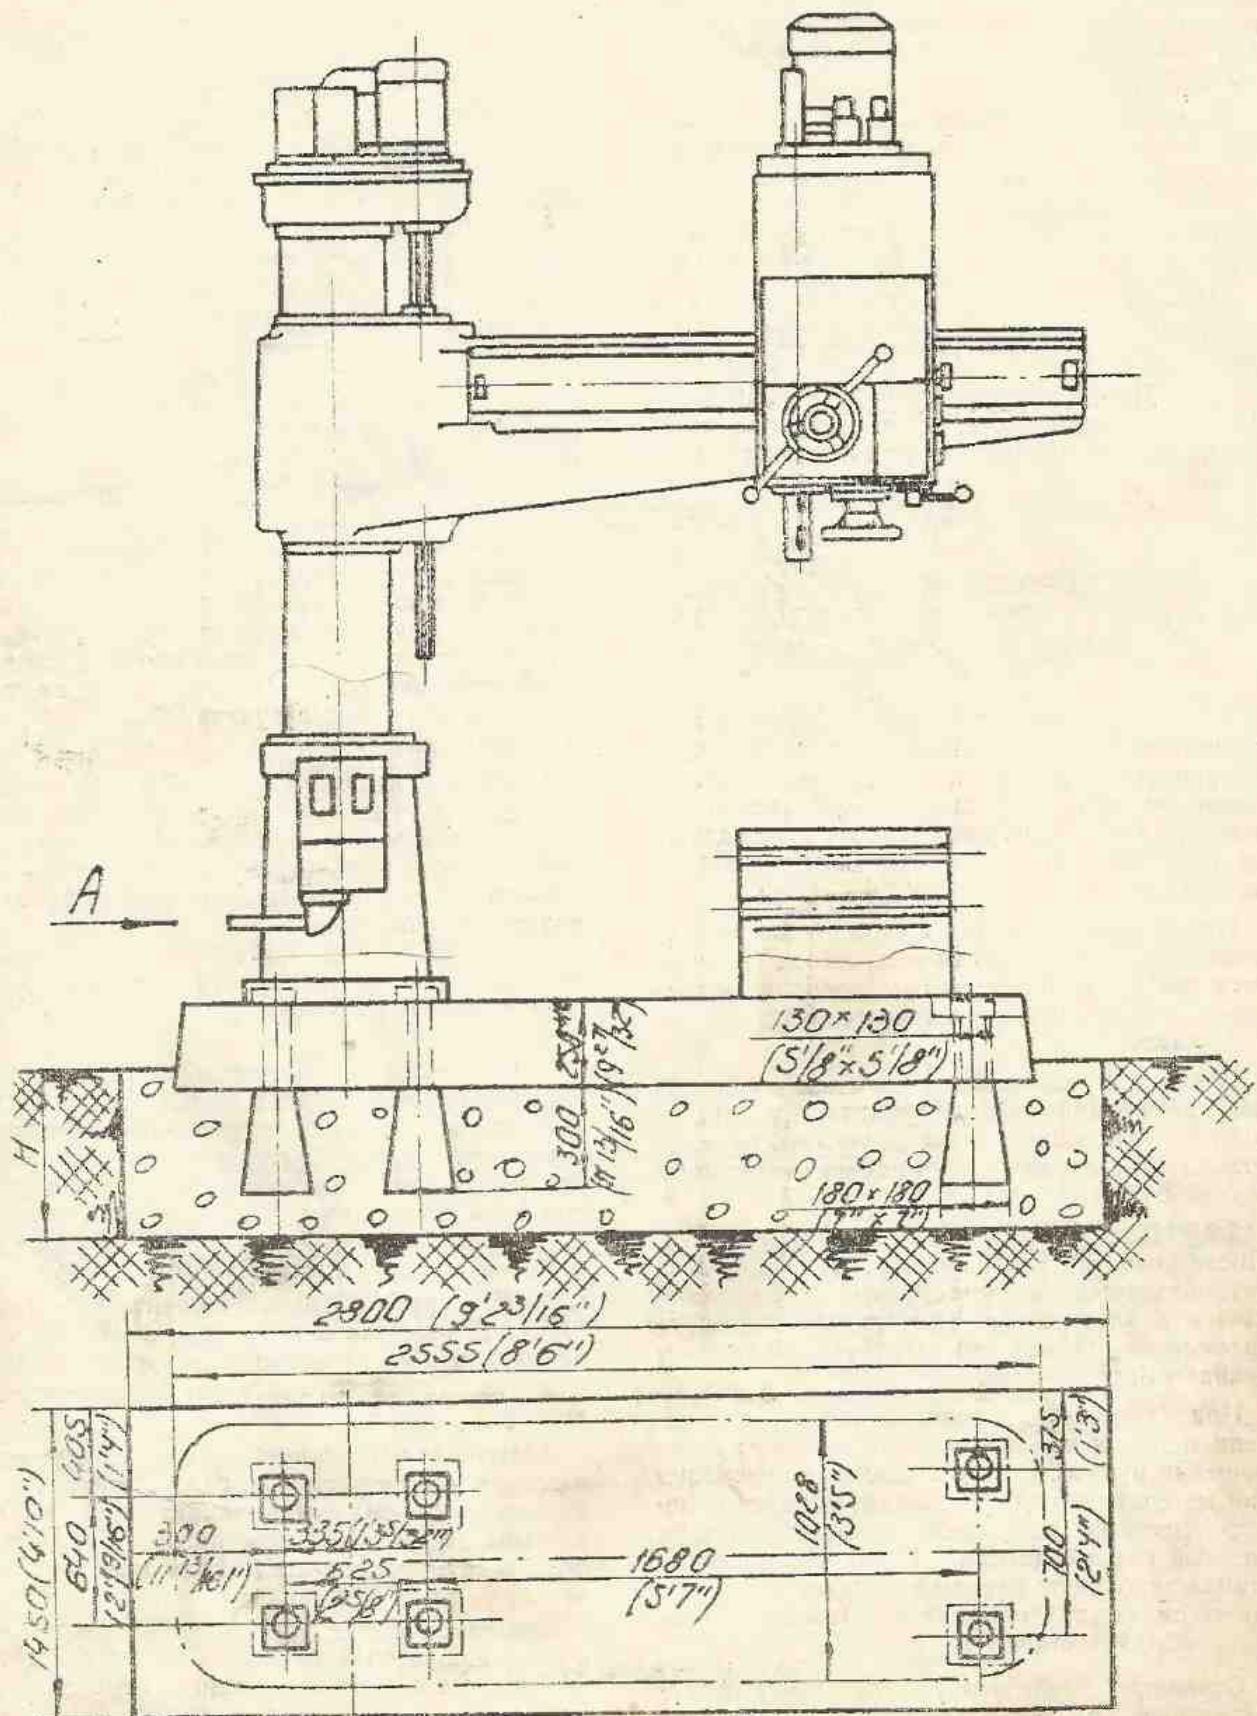


Рис. 33. Фундамент станка

вают, удаляют стопорный винт А (рис. 32), отверстие закрывают прилагаемой крышкой, подключают станок к сети, удаляют антикоррозийное покрытие и приступают к окончательной выверке станка.

Для этого с помощью клиньев 2, 3, 4 (рис. 34) и болтов 1 и 7 устанавливают поверхность плиты в горизонтальной плоскости, а затем с помощью клиньев 5 и болтов 6 обеспечивают установку станка в соответствии с нормами точности (см. «Свидетельство о приемке»).

По окончании выверки станка подошва подливается жидким пементным раствором. Когда раствор затвердевает, станок готов к пуску.

2.2.4. При упаковке станка все наружные обработанные поверхности предохраняются от коррозии в пути жировым или лаковым покрытием.

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ НЕ СЛЕДУЕТ УДАЛЯТЬ ДО УСТАНОВКИ СТАНКА НА ФУНДАМЕНТ!

Удаление антикоррозийного покрытия производится чистой ветошью, слегка смоченной нитрорастворителем, а при отсутствии такого—бензином или скипидаром. Применение для этой цели металлических скребков, наждачного полотна и т. п. категорически запрещается.

После полной очистки станка от антикоррозийных покрытий и пыли весь станок протирается насухо и обработанные поверхности протираются ветошью, слегка смоченной в машинном масле.

В связи с тем, что очистка стыков подвижных соединений затруднительна, ее следует повторить в этих местах после подключения станка к электросети и сменения подвижных частей со своих мест.

2.2.5. Подготовка к первоначальному пуску. После очистки антикоррозийного покрытия установленный на фундамент станок подключается к электросети. При этом обязательно заземление станка по действующим нормам техники безопасности.

Правильность фазировки проверяется включением одной из кнопок вертикального перемещения рука. Если направление перемещения не соответствует стрелкам, следует поменять местами два подводящих провода на зводной клемме цоколя. После подключения станка заполняют маслом резервуары и производят смазку трущихся частей (согласно разделу «Смазка станка»).

Основные требования, связанные с первоначальным пуском, изложены в разделах «Гидрооборудование», «Электрооборудование» и «Смазка».

Кроме того, необходимо соблюдать следующий порядок:

1. Рукояткой зводного выключателя (рис. 3, поз. 1) станок включается в сеть.

2. Проверяют действие механизмов зажима.

Для управления этими механизмами имеется станция управления в ступице маховика перемещения головки. Нажатием на кнопки проверяется совместная и раздельная работа зажимов. В отжатом положении рукав с колонной должны легко вращаться относительно цоколя, а сверлильная головка должна легко перемещаться вдоль рукава маховиком перемещения.

3. При нажатии на кнопки вертикального перемещения рука направление перемещения должно соответствовать стрелке. При первых нескольких оборотах винта происходит отжим рукава, а затем начинается перемещение рукава в соответствующем направлении. При нажатии на кнопку «Вверх» начинается перемещение рукава вверх. Перемещение рукава вниз происходит при нажатии на кнопку «Вниз». При прекращении воздействия на кнопку перемещение должно прекращаться, а винт реверсируется и совершают несколько оборотов для зажима рукава, после чего останавливается.

4. При нажатии на кнопку «Пуск» шпиндель включается главный электродвигатель сверлильной головки, и маслонасос начинает подавать масло в гидросистему. При этом, если рукоятка управления фрикционной муфтой находится в среднем положении, шпиндель не должен вращаться. При переводе рукоятки в одно из крайних положений шпиндель начинает вращаться в направлении поворота рукоятки.

5. Производят проверку механизмов преселективного набора чисел оборотов и подач. Для этого, не выключая вращения шпинделя, устанавливают выбранные число оборотов и подачу. Затем переводят рукоятку управления фрикционной муфтой в среднее положение. При этом шпиндель должен остановиться (автоматически срабатывает тормоз).

Поворот кранов гидропресселектора при настройке скоростей и подач производится специальными двигателями и может длиться до 6 секунд (в зависимости от выбранного режима).

Включение набранного режима следует производить при разрешающем зеленом свете сигнальной лампы на пульте управления, который указывает на окончание поворота кранов и подготовку гидропресселектора к переключению.

При подъеме рукоятки вверх и повороте ее по часовой стрелке шпиндель будет вращаться вправо с набранным числом оборотов.

Рекомендуется опробовать включение нескольких чисел оборотов и подач, а затем на 2 часа включить станок для проверки нагрева

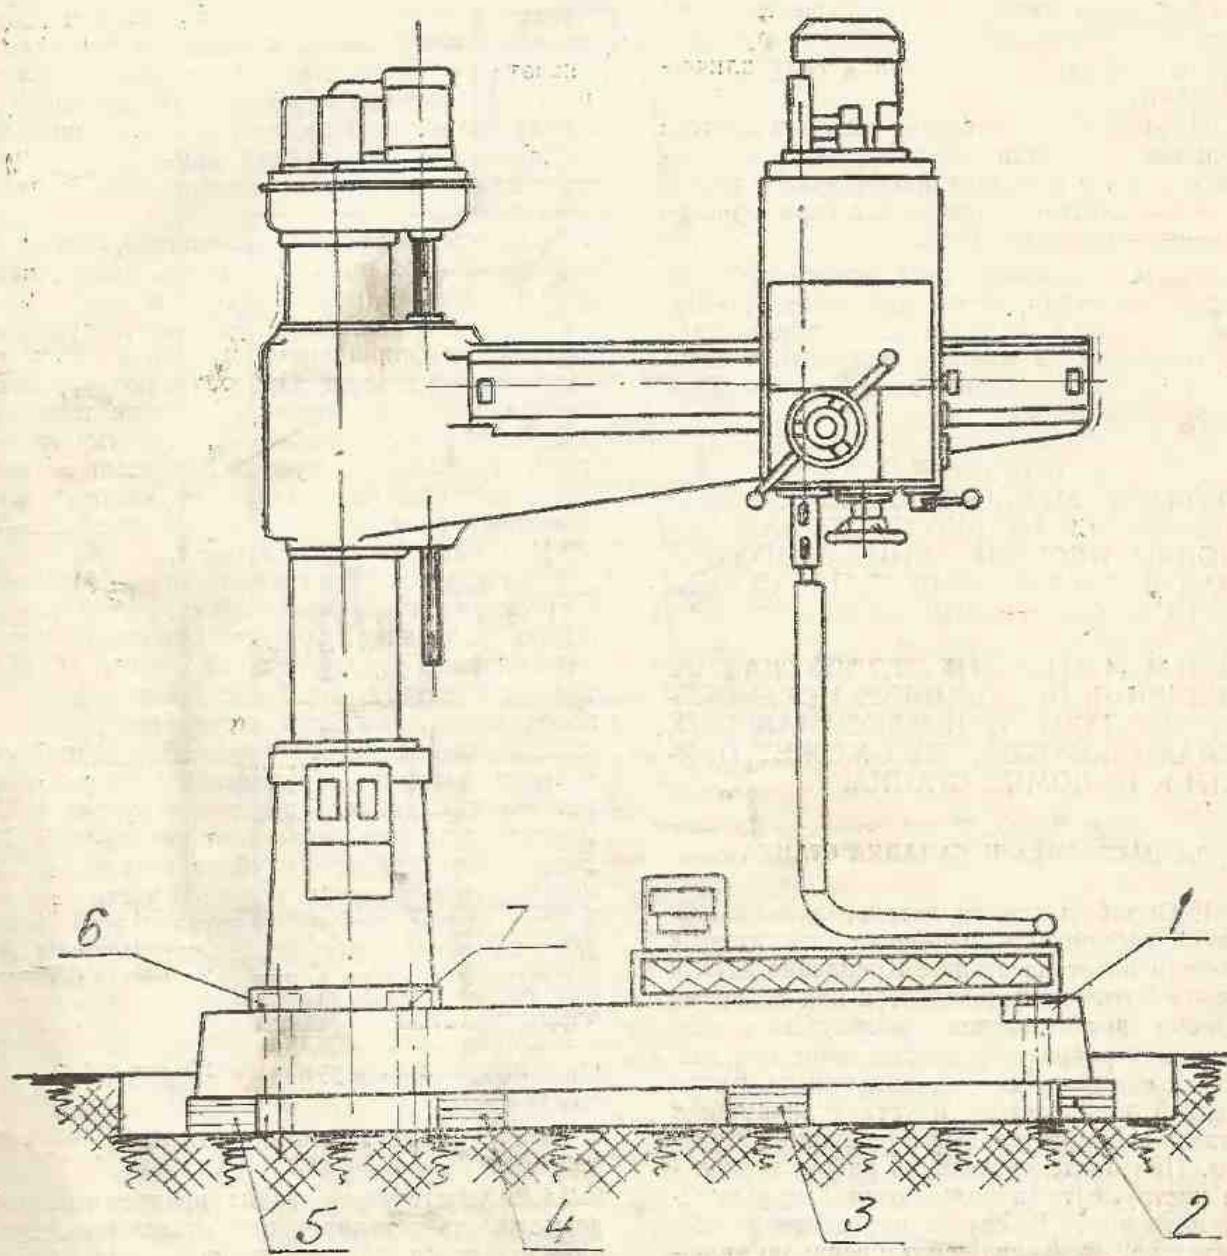


Рис. 34. Установка станка

масла. Допустимый нагрев масла — не более 50°.

Если при соблюдении всех правил все же наблюдаются сбои в наборе режимов, то есть, неправильно включены скорости и подачи, это может быть следствием таких легко устранимых причин:

1. Упало давление в системе — необходимо отрегулировать давление переключения в соответствии с указаниями настоящего руководства, приведенными в описании гидравлической схемы.

2. Недостаточен уровень масла в картере сверлильной головки, что приводит к всасыванию масла и к попаданию воздуха в гидросистему — следует долить масла (примерно до половины смотрового стекла).

3. Разрегулировалось реле времени Р3 — необходимо отрегулировать выдержку времени примерно до 1.5—2 с, а также убедиться в том, что контакты микропереключателя этого реле работают в соответствии с описанием электросхемы.

ВНИМАНИЕ!
ВКЛЮЧАТЬ МЕХАНИЧЕСКУЮ ПОДАЧУ
РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАЖИМА
ГОЛОВКИ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ТРЕ-
БОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АВАРИИ
И ТРАВМЕ СВЕРЛОВЩИКА.

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
ВКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ МЕХАНИЧЕ-
СКОЙ ПОДАЧИ ПРИ МАКСИМАЛЬНЫХ
ЧИСЛАХ ОБОРОТОВ. ЭТО МОЖЕТ ПРИ-
ВЕСТИ К ПОЛОМКЕ СТАНКА.

2.3. НАСТРОЙКА И НАЛАДКА СТАНКА

2.3.1. Обрабатываемая деталь, в зависимости от ее габаритных размеров, крепится на плате или на столе станка. Крепление детали должно быть надежным, так как во время сверления деталь может проворнуться и вызвать травму рабочего и повреждение станка.

В соответствии с выполняемой на станке операцией подбирается и устанавливается в шпиндель вспомогательный и режущий инструменты. При последовательной работе несколькими инструментами пользуются быстросменным патроном. В случае нарезания резьбы обязательно устанавливают предохранительный патрон.

При работе тяжелым инструментом следует отрегулировать пружину противовеса. Регулировка противовеса производится в нижнем положении шпинделя.

Рукав устанавливают на такой высоте, чтобы обработка велась при минимально выдвинутой пиноли шпинделя.

Выбор режимов, превосходящих допустимые динамические параметры, не приведет к разрушению деталей станка, так как его сильные узлы снабжены предохранительными уст-

ройствами, защищающими механизм станка от перегрузки. При срабатывании предохранителей нужно снизить режимы.

2.3.2. Набор скоростей и подач производят следующим образом:

Случай 1 — шпиндель не работает, рукоятка управления фрикционной муфтой находится в среднем фиксированном положении. Поворачивают рукоятку набора скоростей или подач до совмещения нужной цифры на рукоятке с указательной стрелкой. При этом на пульте погаснет сигнальная лампа. После того как лампа загорится, включают вращение шпинделя рукояткой управления фрикционной муфты подъемом вверх с поворотом ее по часовой стрелке.

Направление вращения шпинделя, соответствующее положению рукоятки, обозначено стрелкой на табличке у рукоятки.

Случай 2 — шпиндель работает, рукоятка управления фрикционной муфтой в одном из крайних положений. Поворачивают рукоятки набора в нужное положение. После того как загорится сигнальная лампа, рукоятку управления фрикционной муфтой переводят в среднее фиксированное положение, затем снова включают рукоятку управления фрикционной муфтой, как описано в случае 1.

Механизм подачи станка (рис. 16) имеет устройство для автоматического отключения подачи на заданной глубине. Для этого инструмент упирают ручной подачей в торец обрабатываемой детали, лимб настройки подачи 12 поворачивают на соответствующее деление против нулевой риск на конусе. Для точной установки пользуются рукояткой 23, предварительно включив лимб поворотом рукоятки 28. После настройки включают кнопку-упор 30. Если ограничивается глубина сверления, то можно учесть размеры конусной части сверла. В этом случае требуемую глубину устанавливают не против нулевого деления конуса 26, а против цифры на конусе, равной диаметру сверла.

Механическая подача включается движением штурвальных рукояток 29 «от себя».

2.4. РЕГУЛИРОВКА СТАНКА

2.4.1. Конструкция станка предусматривает возможность регулирования отдельных механизмов, детали которых изнашиваются во время эксплуатации. Ниже даются указания по регулированию основных механизмов станка.

2.4.2. Регулировка отжима и зажима колонны станка осуществляется путем поворота винта 3 относительно гайки 7 (рис. 8).

Для регулировки необходимо:
установить давление в системе в пределах 35—40 кгс/см²;
подать масло под давлением в полость 6 (отжим);
отвернуть болты 1, крепящие фланец 2;

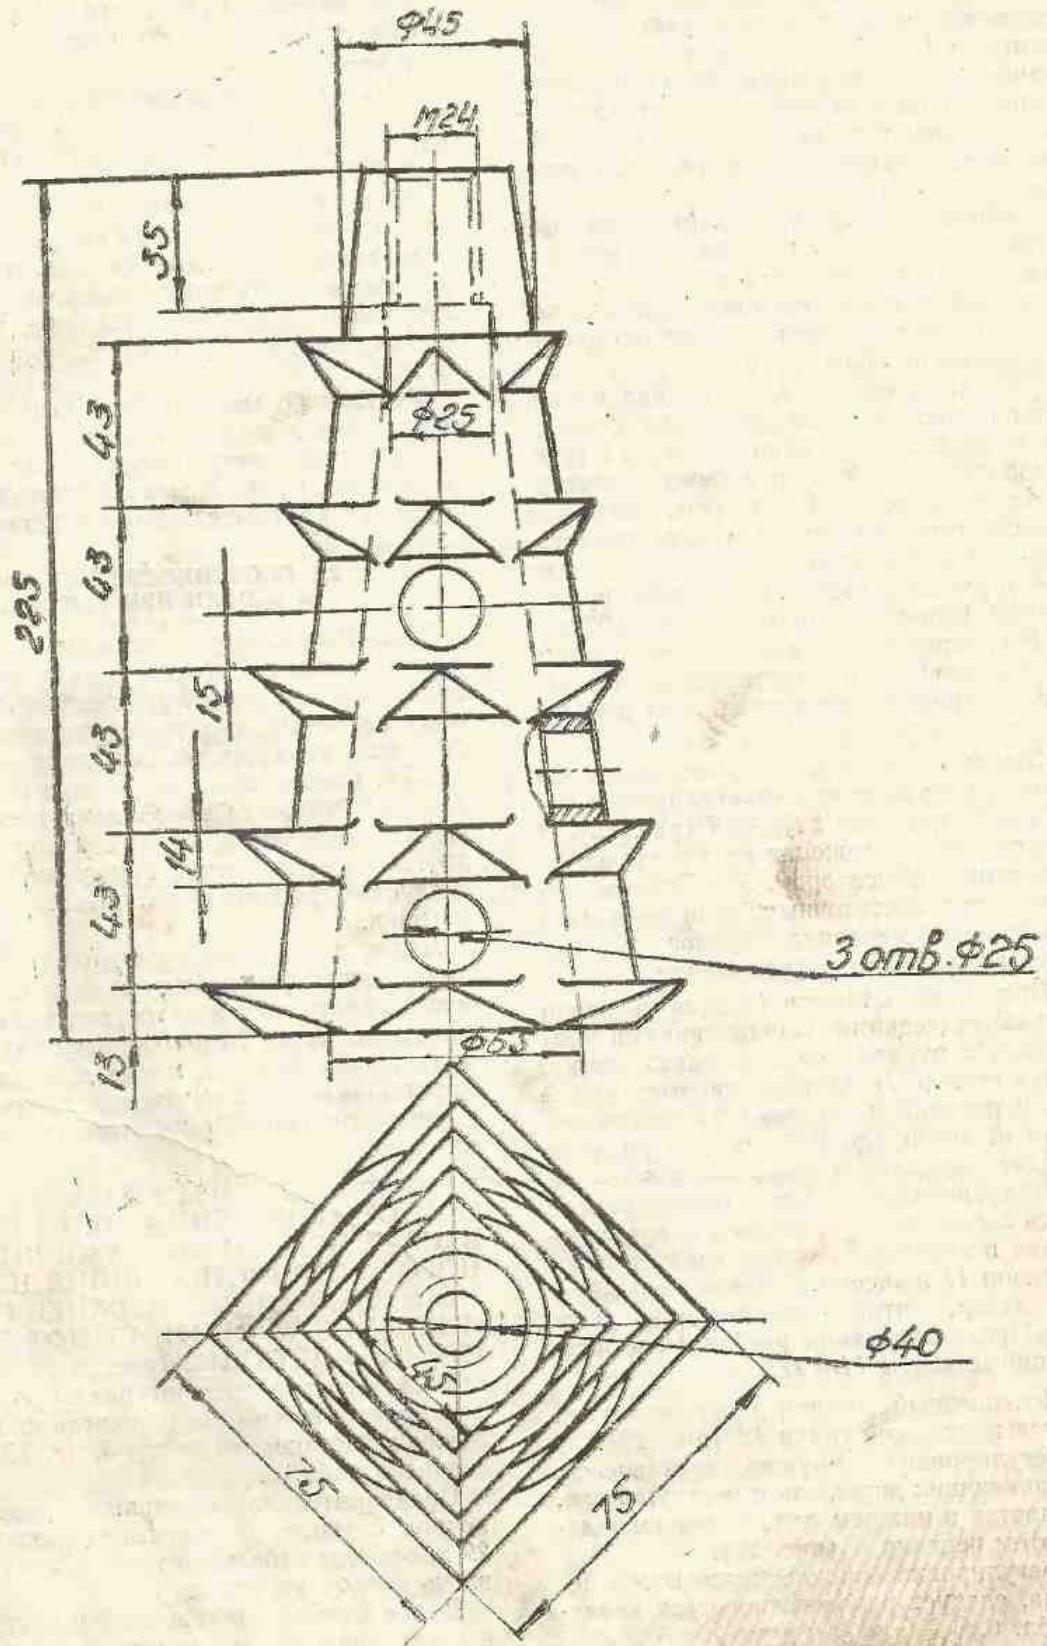


Рис. 35. Якорь

поворотом фланца 2 произвести отжим (установив осевой ход колонны в пределах 0,4—0,5 мм);

вывести фланец 2 из зацепления с винтом 3, совместить по крепежным отверстиям и закрепить винтами 1.

Регулировку производить таким образом, чтобы при выполнении зажима колонны плунжер 21 не доходил до крышки 25. В противном случае не будет достигнуто полное усилие зажима.

При нормально отрегулированном зажиме поворотные части станка не должны поворачиваться от усилия менее 250 кгс, приложенного на конце рукава в горизонтальной плоскости. При отжиме поворот должен осуществляться усилием не более 5 кгс.

2.4.3. Регулирование зажима рукава на колонне производится подкладыванием компенсационных шайб 22 под гайки 21 болтов 7 (рис. 11). Такой способ позволяет избежать повторного засверливания гаек и болтов. Затяжка гаек производится при неподвижном рукаве.

Зажим считается достаточным, если между колонной и рукавом сверху, на стороне, противоположной разрезу, не проходит щуп 0,03 мм.

2.4.4. Регулирование плавного перемещения рукава по колонне осуществляется гайками болтов 8. Перемещение рукава вниз должно происходить без рывков.

2.4.5. Зажим сверлильной головки на направляющих рукава можно отрегулировать по-воворотом эксцентриковой втулки 5 (рис. 12). В отрегулированном положении втулка стопорится специальным фиксатором. Закрепление головки считается достаточным, если ее нельзя сдвинуть с места маховиком ручного перемещения приложением усилия 20 кгс.

2.4.6. При необходимости уменьшить зазор между призматическими направляющими корпуса головки и рукава следует снять щитки, освободить стопор 17 эксцентриковых осей 9 (рис. 12) и, поворотом червяка 12 установить необходимый зазор (до 0,05 мм). При этом легкость перемещения головки по рукаву не должна нарушиться. При необходимости уменьшить зазор между передней направляющей рукава и корпусом головки следует освободить стопор 11 и эксцентриковой осью 13 установить зазор, чтобы не проходил щуп 0,03 мм. После окончания регулировки затянуть стопорные винты 11 и 17.

2.4.7. Повышенный осевой люфт шпинделя устраняется подтяжкой гайки 12 (рис. 26).

2.4.8. Регулирование пружин противовеса, уравновешивающих шпиндель с инструментом, осуществляется в нижнем положении шпинделя поворотом червяка 4 (рис. 22).

Если регулировка производится после ремонта узла, следует руководствоваться указаниями табл. 6.

2.4.9. Для регулирования пружины тормоза необходимо открыть боковое окно на левой стороне крышки головки. Расконтрить гайку

33, вывернуть стопорный винт 35, затем вращением гайки 33 произвести необходимое натяжение пружины 34 (рис. 13).

При вращении шпинделя с числом оборотов в минуту 1000 он должен остановиться в течение 2—3 секунд.

2.4.10. Регулирование усилия подачи осуществляется вращением винта 9 (рис. 15). После регулировки следует затянуть стопорную гайку 11.

Если при работе под нагрузкой перестает вращаться шпиндель или выключается подача вследствие срабатывания предохранительных устройств, необходимо проверить состояние инструмента (затупление, заедание в кондукторной втулке и т. д.) либо снизить режимы обработки.

Указания о методах устранения возможных нарушений нормальной работы, относящихся к системам электроборудования и гидрооборудования, приведены в соответствующих подразделах настоящего «Руководства».

2.5. ОСОБЕННОСТИ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ПРИ РЕМОНТЕ

2.5.1. При разборке механизмов станка для ремонта, помимо общих правил разборки металорежущих станков, необходимо иметь в виду перечисленные ниже специфические особенности, характерные для данного станка.

2.5.2. Снятие крышки головки возможно после демонтажа главного двигателя, приводов гидропреселектора, клеммной коробки и всех других электрических коммуникаций. Затем следует произвести демонтаж подмоторной крышки.

Далее для снятия крышки головки необходимо отвернуть гайку на валу фрикционной муфты, снять гнезда валов, снять маслораспределитель. Через левое боковое окно отсоединить трубку подвода масла к маслораспределителю, вывернуть винты крепления крышки к корпусу головки. После этого можно снимать крышку.

ВНИМАНИЕ!
ПРИ ОТСОЕДИНЕНИИ ЦЕПИ ПРОТИВОВЕСА И ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ШТУРВАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ШПИНДЕЛЬ ПОДНЯТЬ В КРАЙНЕЕ ВЕРХНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И УСТАНОВИТЬ ШТИФТ В ОТВЕРСТИЕ «Б» ДЕТАЛИ 2 (рис. 21).

2.5.3. При разборке штурвального устройства предварительно снять передний щиток головки и застопорить винты 5, 17, 18 (рис. 22) согласно табл. 6.

Предварительно отсоединить провода в кнопочной станции. Отпустить стопорные винты 29 крепления кабельной трубки, после чего извлечь кнопочную станцию.

Далее отворачивается гайка внутри ступицы маховика, затем снимается маховик, после чего извлекается штурвальное устройство. Рычаги штурвала должны быть в горизонтальной плоскости, в положении «на себя».

2.5.4. Перед демонтажом шпинделя необходимо застопорить узел противовеса (см. п. 2.5.3), выдвинуть шпиндель и подпереть снизу. Вытянуть штырь 13 (рис. 20), помещенный на задней стенке головки. После удаления штурвального устройства шпиндель выводят вниз.

2.5.5. Перед демонтажом противовеса руководствоваться указаниями табл. 6.

2.5.6. Перед демонтажом корпуса механизма зажима сверлильной головки (рис. 11) головку обязательно подвесить тросом на кране.

Отсоединив корпуса 18 и 19, снять сверлильную головку с рукава.

2.5.7. При сборке колонны обратить особое внимание на регулировку механизма зажима колонны (способ регулировки описан в подразделе 2.4.2).

2.5.8. Если при ремонтных работах были сняты двигатели вращения кранов 20 (рис. 19), то при их установке необходимо обеспечить соответствие конкретных величин чисел оборотов и подач шпинделя табличным значениям. С этой целью в шестернях 24 и 25 выполнены специальные отверстия (рис. 19). Эти отверстия необходимо совместить с лункой в крышке 4, как показано на рис. 19, что будет соответствовать установке кранов-избирателей в положение, при котором коробка скоростей переключается на 20 об/мин., а коробка подач — на 0,63 мм/об.

2.6. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ (рис. 36)

2.6.1. Перечень подшипников качения (табл. 17).

Таблица 17

Перечень подшипников качения

| Наименование | Класс точности | Куда входит | Поз. на рис. 36 | Код |
|--|----------------|---------------------------|-----------------|-----|
| Подшипник 101 ГОСТ 8338-57 | Н | Головка сверлильная | 20 | 2 |
| Подшипник 104 ГОСТ 8338-57 | Н | Коробка подач | 57 | 3 |
| То же | Н | Вал червяка | 30 | 1 |
| То же | Н | Механизм включения подачи | 40 | 1 |
| Подшипник 105 ГОСТ 8338-57 461212-0004 Н | Н | Фрикционная муфта | 11 | 4 |
| То же | Н | Коробка скоростей | 15 | 2 |
| Подшипник 106 ГОСТ 8338-57 | Н | Коробка подач | 52 | 2 |
| Подшипник 107 ГОСТ 8338-57 | Н | Фрикционная муфта | 9 | 1 |
| То же | Н | Коробка подач | 2 | 2 |
| Подшипник 107К ГОСТ 8338-57 | Н | Вал червяка | 24 | 3 |
| Подшипник 110 ГОСТ 8338-57 | В | Шпиндель | 47 | 3 |
| То же 461212-0009 | А | Шпиндель | 37 | 2 |
| То же | Н | Токосъемник | 63 | 1 |
| Подшипник 111 ГОСТ 8338-57 | Н | Противовес | 21 | 2 |
| Подшипник 112 ГОСТ 8338-57 461213-0416 | Н | Зажим рукава | 63 | 1 |
| То же | Н | Коробка скоростей | 3 | 1 |
| Подшипник 113 ГОСТ 8338-57 461213-0001 | Н | Коробка скоростей | 58 | 3 |
| Подшипник 118 ГОСТ 8338-57 | Н | Механизм включения подачи | 43 | 1 |
| Подшипник 201 ГОСТ 8338-57 | Н | Привод гидроинжектора | 34 | 4 |
| Подшипник 202 ГОСТ 8338-57 | Н | Коробка подач | 54 | 1 |
| То же | Н | Механизм включения подачи | 39 | 1 |
| Подшипник 204 ГОСТ 8338-57 | Н | Редуктор | 60 | 2 |

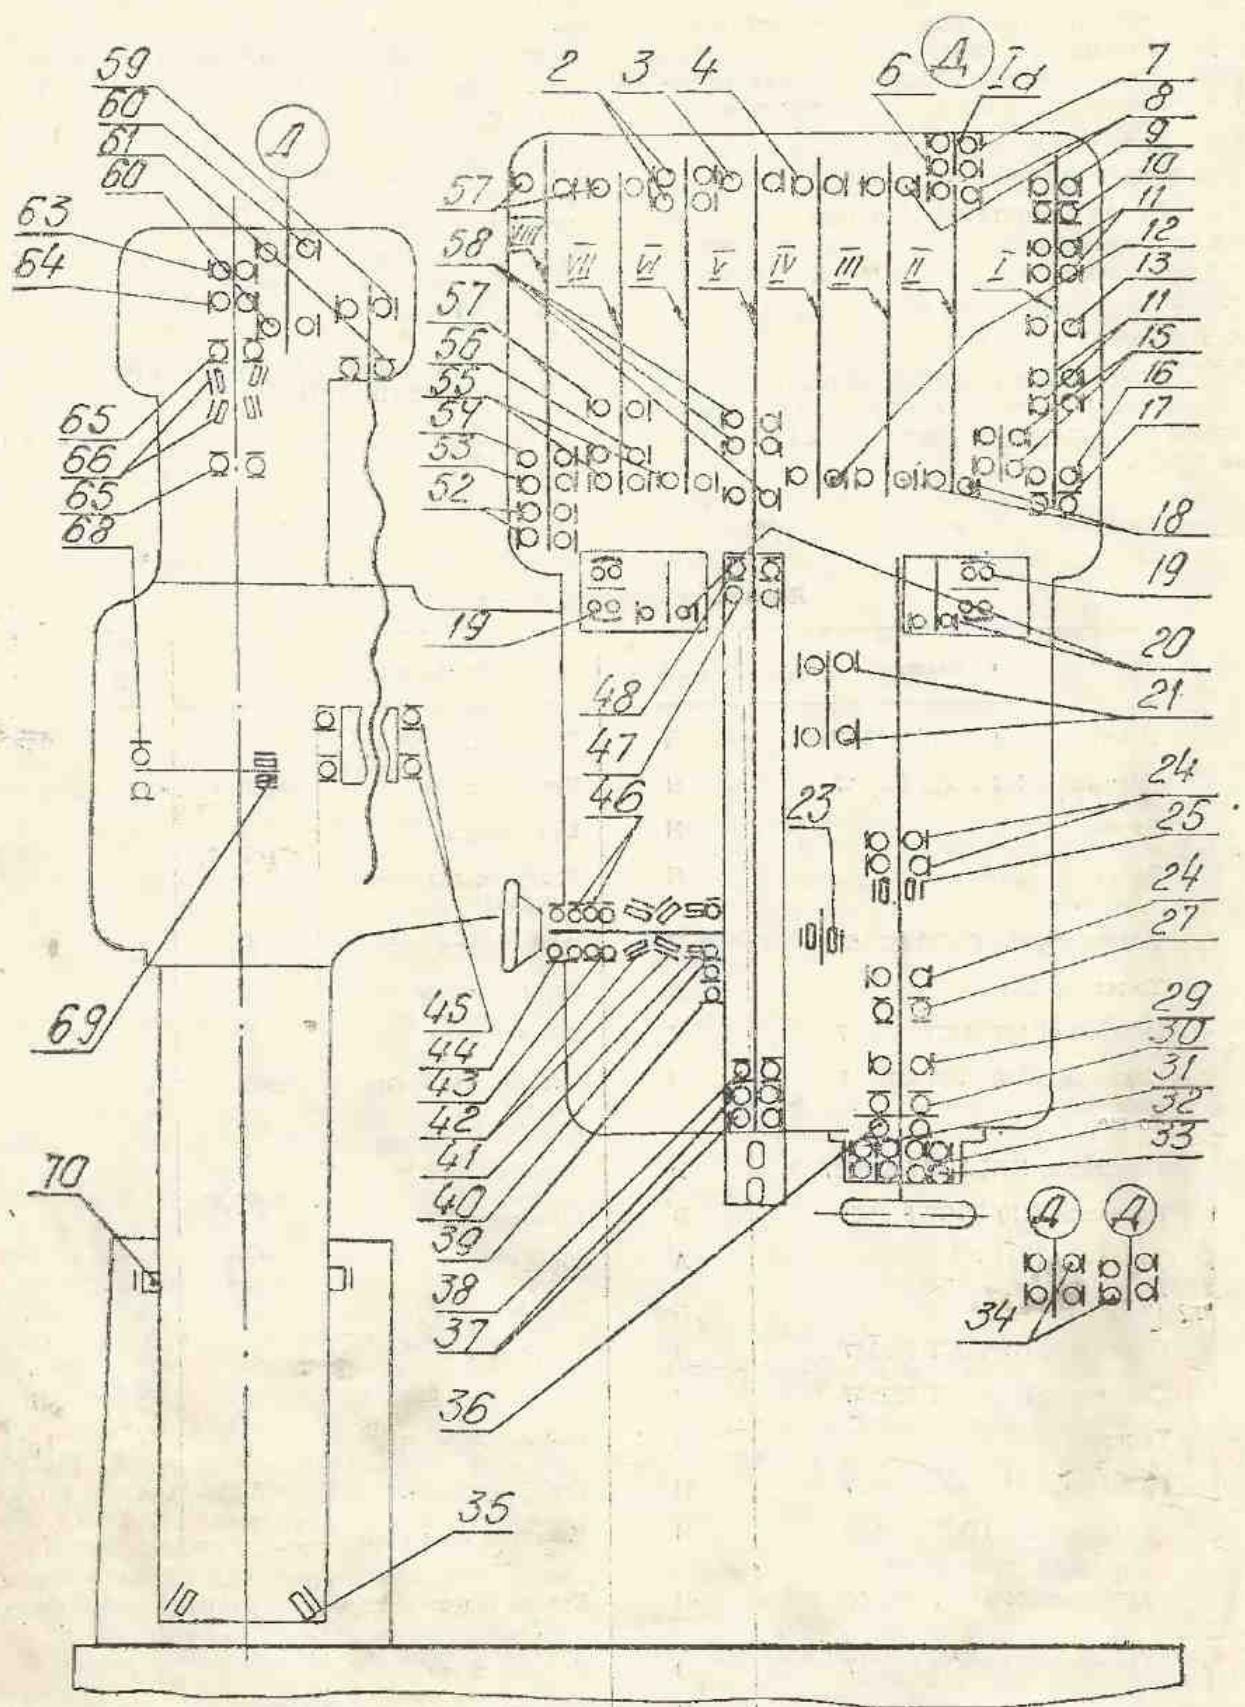


Рис. 35. Схема расположения подшипников

Продолжение табл. 17

| Наименование | Класс точности | Куда входит | Поз. на рис. 30 | Кол. |
|--|----------------|---------------------------|-----------------|------|
| Подшипник 205 ГОСТ 8338-57 | Н | Фрикционная муфта | 16 | 1 |
| Подшипник 206 ГОСТ 8338-57 4616130172 | Н | Редуктор | 59 | 1 |
| Подшипник 207 ГОСТ 8338-57 | Н | Коробка скоростей | 4 | 1 |
| Подшипник 209 ГОСТ 8338-57 | Н | Фрикционная муфта | 13 | 1 |
| Подшипник 302 ГОСТ 8338-57 | Н | Коробка подач | 55 | 2 |
| То же | Н | Вал червяка | 36 | 1 |
| Подшипник 305 ГОСТ 8338-57 | Н | Коробка скоростей | 8 | 2 |
| Подшипник 1205 ГОСТ 5720-51 | Н | Головка сверлильная | 19 | 2 |
| Подшипник 8104 ГОСТ 6874-54 | Н | Вал червяка | 32 | 1 |
| Подшипник 8107 ГОСТ 6874-54 | Н | Фрикционная муфта | 10 | 1 |
| Подшипник 8109 ГОСТ 6874-54 4616130104 | Н | Вал червяка | 25 | 1 |
| Подшипник 8110 ГОСТ 6874-54 | В | Шпиндель | 48 | 1 |
| Подшипник 8112 ГОСТ 6874-54 | Н | Механизм подъема | 45 | 2 |
| Подшипник 8205 ГОСТ 6874-54 | Н | Фрикционная муфта | 17 | 1 |
| Подшипник 8207 ГОСТ 6874-54 4616130122 | Н | Механизм подъема | 61 | 1 |
| Подшипник 8208 ГОСТ 6874-54 4616130123 | Н | Механизм гидропажима | 63 | 2 |
| Подшипник 8210 ГОСТ 6874-54 | А | Шпиндель | 38 | 1 |
| Подшипник 50305 ГОСТ 2893-54 | Н | Коробка скоростей | 18 | 2 |
| Подшипник 50306 ГОСТ 2893-54 | Н | Коробка скоростей | 12 | 1 |
| Подшипник 60205 ГОСТ 7243-54 | Н | Коробка подач | 53 | 1 |
| Подшипник 32206 ГОСТ 8328-57 | Н | Вал червяка | 27 | 1 |
| Подшипник 1000904 ГОСТ 8338-57 4624230212 | Н | Вал червяка | 31 | 1 |
| Подшипник 2007116 ГОСТ 333-71 | Н | Механизм гидропажима | 65 | 2 |
| Подшипник 2007913 ГОСТ 333-71 | Н | Механизм включения подачи | 66 | 1 |
| Подшипник 3182134 ГОСТ 7634-56 | Н | Цоколь и колонна | 35 | 2 |
| Подшипник 7000103 ГОСТ 8338-57 | Н | Вал червяка | 29 | 1 |
| Подшипник 7000106 ГОСТ 8338-57 | Н | Коробка подач | 56 | 1 |
| Подшипник 7000106 ГОСТ 8338-57 | Н | Механизм включения подачи | 46 | 2 |
| То же | Н | Токосъемник | 64 | 1 |
| Подшипник 7000108 ГОСТ 8338-57 | Н | Механизм включения подачи | 44 | 1 |
| Подшипник 7000109 ГОСТ 8338-57 | Н | Вал червяка | 33 | 2 |
| Подшипник 7000111 ГОСТ 8338-57 | Н | Фрикционная муфта | 6 | 1 |
| Подшипник 7000113 ГОСТ 8338-57 | Н | Фрикционная муфта | 7 | 1 |
| Подшипник 942/30 ГОСТ 4060-60 | Н | Механизм включения подачи | 41 | 1 |
| Подшипник 943/25 ГОСТ 4060-60 | Н | Противовес | 23 | 1 |
| Подшипник 943/45 ГОСТ 4060-60 | Н | Зажим рукава | 69 | 1 |
| Подшипник 952763 | Н | Цоколь и колонна | 70 | 1 |

Таблица 18

2.6. Возможные неисправности и методы их устранения

| Неисправность | Причина | Метод устранения |
|---|--|---|
| При нажатии кнопок не включаются механизмы | Сработало автоматическое выключение | Если на вводной панели автомат включен, вызвать электрика, так как автомат цепи управления и тепловая защита находятся внутри электрошкафа, доступ к которому разрешен только электрику |
| При нажатии кнопки «отжим» (на кнопочной станции, расположенной в маховике перемещения сверлильной головки) колонна не отжимается вовсе или отжимается недостаточно (тургое вращение колонны) | В картере механизма нет масла. Упало давление в системе. Разрегулировался механизм зажима. Несправности в электросхеме | Отрегулировать давление Отрегулировать зажим в соответствии с разделом «Регулирование» Вызвать электрика |
| При нажатии кнопки «отжим» головка перемещается туск | Разрегулировано давление в гидросистеме головки. Разрегулирован эксцентриковый зажим | Отрегулировать давление (см. указания по обслуживанию гидрооборудования) |
| При зажиме происходит увод шпинделя больше нормы | Разрегулированы ролики, перемещающиеся по боковой направляющей рукава | Провести регулировку в соответствии с указаниями раздела «Регулирование» |
| При наборе чисел оборотов или подачи и правильном оперировании скорость или подача набирается неверно | 1. Случайный сбой. Упало давление масла в гидросистеме. Разрегулировано реле времени. В трубопроводе гидросистемы воздух из-за низкого уровня масла | 1. Установить манометр и отрегулировать давление (см. указания по обслуживанию гидрооборудования). Вызвать электрика и отрегулировать реле РЗ на 1,5—3 секунды. Долить масла в верхнюю часть корпуса головки до середины уровня |
| | 2. Систематическая ошибка (все скорости или все подачи набираются неверно). Сбито положение кранов преселектора относительно ламельных переключателей | 2. Отрегулировать положение кранов в соответствии с описанием (см. описание гидропреселектора) |
| Выбег шпинделя после установки рукоятки управления фрикционной муфтой в среднее положение большой | Недостаточное усилие пружины на тормозном кольце | Открыть правый боковой люк в крышке головки и подтянуть гайку на пружине тормозного кольца |
| При включении рукоятки фрикционной муфты шпиндель не вращается | Упало давление в гидросистеме. В коробке нет масла | Отрегулировать давление (см. указания по обслуживанию гидрооборудования). Налить масло |
| При сверлении или другой силовой операции отключается подача или пробуксовывает шпиндель (срабатывают предохранительные устройства) | Затуплен инструмент. Режимы выбраны с перегрузкой | Заточить инструмент. Понизить режимы резания |
| Падение давления в гидропанели и насосной установке гидрозажима колонны | Засорился предохранительный клапан | Промыть предохранительный клапан 5, 2 и отрегулировать давление в соответствии с описанием гидравлической схемы |
| Течь масла из-под фланцев гидрозажима колонны | Пробита прокладка | Установить новую прокладку |

3. ПАСПОРТ

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Инвентарный номер

ЗРС

Завод

№ 6

Цех

Дата пуска станка в эксплуатацию

3.2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.2.1. Техническая характеристика

(основные параметры и размеры согласно ГОСТ 1222-71)

| | |
|--|-----------------|
| Класс точности Н по ГОСТ 8-71 | |
| Наибольший условный диаметр сверления (в стали марки 45 по ГОСТ 1050-60), мм | 50 |
| Вылет шпинделя от образующей колонны, мм: | |
| наибольший | 1600 |
| наименьший | 375 |
| Расстояния от торца шпинделя до плиты, мм: | |
| наибольшее | 1600 |
| наименьшее | 450 |
| Количество ступеней скоростей шпинделя | 21 |
| Пределы скоростей шпинделя, об/мин. | от 20 до 2000 |
| Количество ступеней механических подач шпинделя | 12 |
| Пределы подач шпинделя, мм/об. | от 0,056 до 2,5 |
| Наибольшая эффективная мощность на шпинделе, кВт | 4,0 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс/см | 7100 |
| Наибольшее усилие подачи, кгс | 2000 |
| Габариты станка, мм: | |
| длина | 2665 |
| ширина | 1030 |
| высота | 3430 |
| Масса станка, кг | 4700 |

3.2.2. Основные данные (рис. 37 и 38)

Колонна

| | |
|-------------|----------------|
| Диаметр, мм | 315 |
| Зажим | Гидравлический |

Рука

| | |
|--|--|
| Наибольший ход рука по колонне, мм | 750 |
| Скорость вертикального перемещения, м/мин. | 1,4 |
| Наибольший угол поворота вокруг оси колонны, град. | 360 |
| Зажим на колонне | Электромеханический автоматического действия |

Сверлильная головка

| | |
|---|----------------|
| Наибольший ход по направляющим рука, мм | 1225 |
| Зажим на направляющих рука | Гидравлический |

Шпиндель

| | |
|--|-----------|
| Ход шпинделя, мм: | |
| наибольший | 400 |
| на 1 оборот лимба | 122 |
| на 1 деление шкалы лимба | 1 |
| Размер конуса шпинделя по ГОСТ 2847-67 | Морзе № 5 |

Плита

| | |
|---------------------------------|------|
| Ширина фундаментной плиты, мм | 1000 |
| Ширина паза по ГОСТ 1574-74, мм | 28 |
| Расстояние между пазами, мм | 160 |
| Количество пазов, шт. | 4 |

Противовес

пружинный

3.2.3. Установка станка (см. подраздел 2.2, рис. 33 и 34)

3.2.4. Механика станка:

- а) механизм главного движения (табл. 19);
- б) механизм подачи (табл. 20).





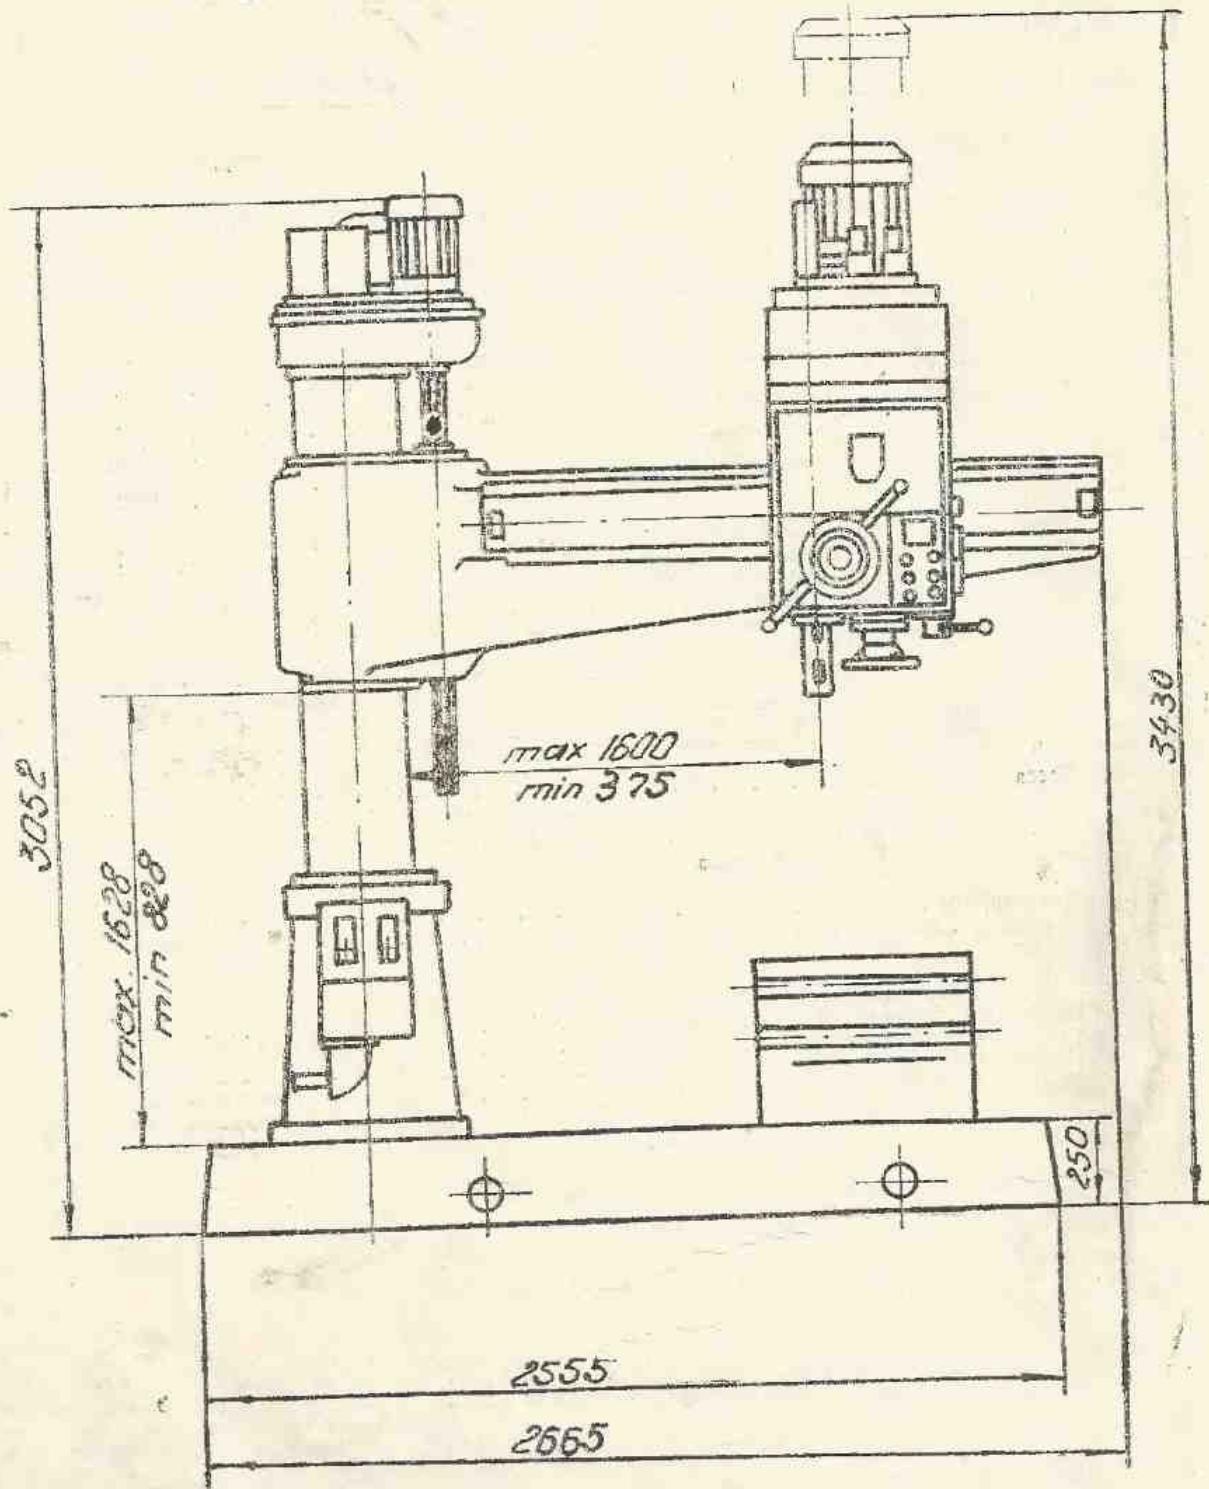



Рис. 37. Основные данные

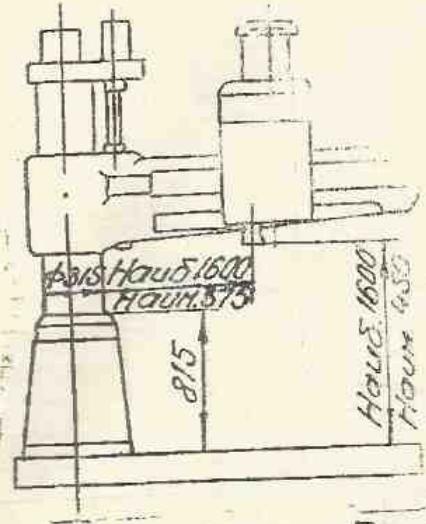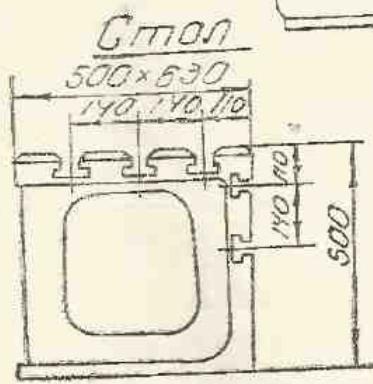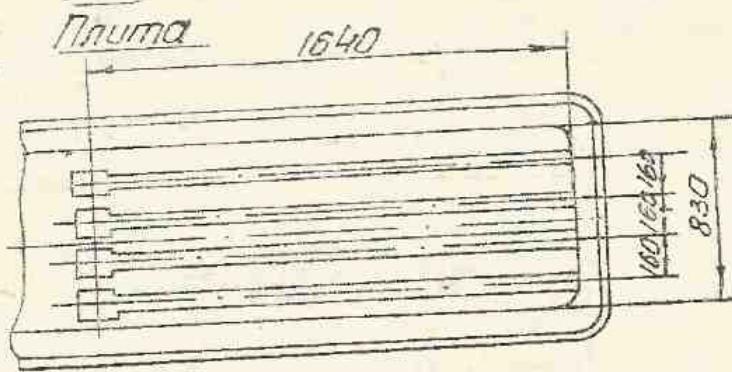

шпиндель
конус Морзе №5
16,2

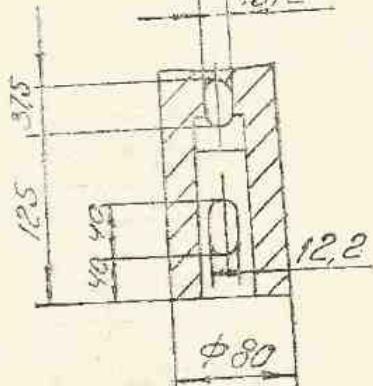

Пазы стола Пазы плиты

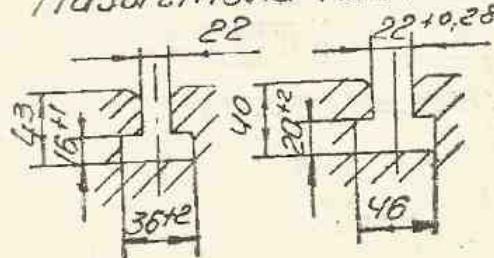

Габарит стакна в плане

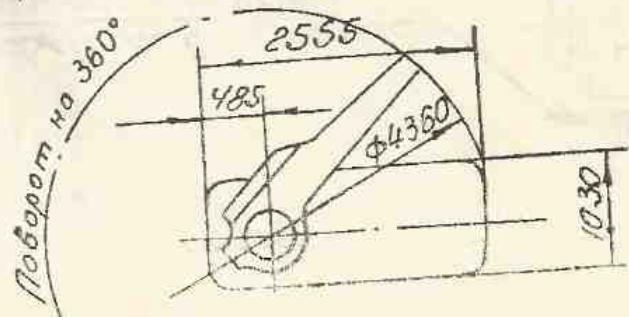



Рис. 38. Основные размеры

Механика главного движения

Таблица 19

| № ступе- ни | Положение органов настройки | Число оборотов шпинделя в мин. для вращения | | Эффективная мощность на шпинделе, кВт | | Наибольший допустимый крутящий момент, кгм | Наиболее слабое звено |
|---|---|---|-----------|--|--|--|-----------------------|
| | | прямого | обратного | при ис- пользова- нии мощ- ного элек- тродвигат. | допус- каемая наиболее слабым звеном | | |
| 1 | Требуемое число оборотов устанавливают вращением маховичка набора чисел оборотов шпинделя | 20 | 20 | 31,5 | — | 1,25 | Шпиндель |
| 2 | | 25 | 25 | 31,5 | — | 1,6 | » |
| 3 | | 31,5 | 31,5 | 50 | — | 2,0 | » |
| 4 | | 40 | 40 | 50 | — | 2,5 | » |
| 5 | | 50 | 50 | 80 | — | 3,15 | » |
| 6 | | 63 | 63 | 80 | — | 4,0 | » |
| 7 | | 80 | 80 | 125 | 4,5 | — | 59 |
| 8 | | 100 | 100 | 125 | 4,5 | — | 47 |
| 9 | | 125 | 125 | 200 | 4,5 | — | 37,6 |
| 10 | | 160 | 160 | 200 | 4,5 | — | 29,4 |
| 11 | | 200 | 200 | 315 | 4,5 | — | 23,5 |
| 12 | | 250 | 250 | 315 | 4,5 | — | 19 |
| 13 | | 315 | 315 | 400 | 4,5 | — | 15 |
| 14 | | 400 | 400 | 630 | 4,5 | — | 12 |
| 15 | | 500 | 500 | 630 | 4,5 | — | 9,4 |
| 16 | | 630 | 630 | 1000 | 4,5 | — | 7,5 |
| 17 | | 800 | 800 | 1000 | 4,5 | — | 6 |
| 18 | | 1000 | 1000 | 1600 | 4,5 | — | 4,7 |
| 19 | | 1250 | 1250 | 1600 | 4,5 | — | 3,8 |
| 20 | | 1600 | 1600 | 2500 | 4,5 | — | 3 |
| 21 | | 2000 | 2000 | 2500 | 4,5 | — | 2,4 |
| Коэффициент изменения чисел оборотов шпинделя для обратного вращения при нарезании резьбы | | | | | | 1,26 | |

Схема органов настройки механизма главного движения

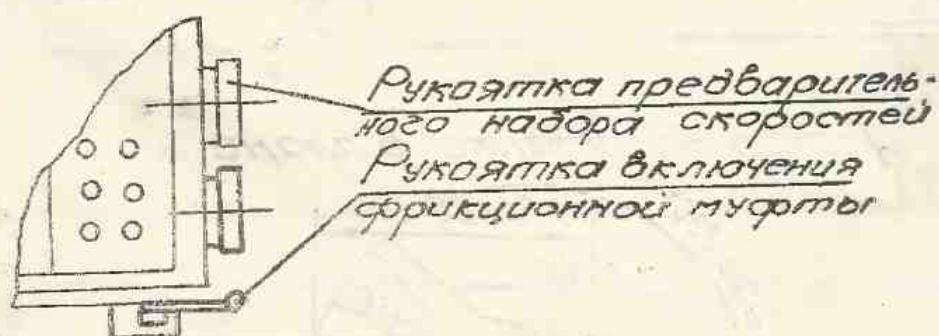

Механика подач


Таблица 20

| № ступе- ни | Положение органов настройки | Подача, мм/об | № ступе- ни | Положение органов настройки |
|-------------------|---|---------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | | 0,056 | 0,056 | |
| 2 | | 0,08 | 0,08 | |
| 3 | | 0,112 | 0,112 | |
| 4 | | 0,16 | 0,16 | |
| 5 | | 0,224 | 0,224 | |
| 6 | Требуемую подачу ус- танавливают вращением маховичка набора подач | 0,315 | 0,315 | |
| 7 | | 0,45 | 0,45 | |
| 8 | | 0,63 | 0,63 | |
| 9 | | 0,90 | 0,90 | |
| 10 | | 1,25 | 1,25 | |
| 11 | | 1,80 | 1,80 | |
| 12 | | 2,50 | 2,50 | |

Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подачи, кгс

2000

Схема органов настройки подачи шпинделя

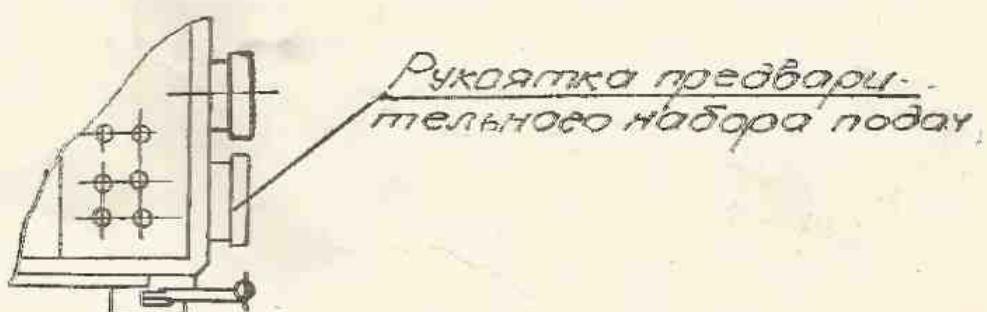

3.2.5. Техническая характеристика электрооборудования

| | |
|--|-------------|
| Количество электродвигателей на станке (с электронасосом) | 6 |
| Электродвигатель главного движения: | |
| Тип | 4А-090Л4 |
| Мощность, КВт | 4,0 |
| Число оборотов в минуту | 1440 |
| Электродвигатель механизма перемещения рукава: | |
| Тип | АОЛС-2-22-4 |
| Мощность, КВт | 2,2 |
| Число оборотов в минуту | 1420 |
| Электродвигатель насоса гидроракеты колонны: | |
| Тип | ФДПТ22-4-С2 |
| Мощность, КВт | 0,5 |
| Число оборотов в минуту | 1410 |
| Электродвигатель механизмов дистанционного управления набором скоростей и подач: | |
| Тип | РД-09 |
| Мощность, КВт | 0,01 |
| Число оборотов в минуту выходного вала редуктора | 8,76 |
| Электродвигатель насоса охлаждения: | |
| Тип | ПА-22 |
| Мощность, КВт | 0,125 |
| Число оборотов в минуту | 2800 |
| Производительность, л/мин. | 22 |

3.2.6. Техническая характеристика гидрооборудования

| | |
|--|------------|
| Насосы гидравлического зажима колонны и гидросистемы сверлильной головки: | |
| Тип | Лопастной |
| Производительность при давлении 50 кгс/см ² и 1450 об/мин., л/мин. | Г12-41А |
| | 5 |
| Насос смазки колонны | |
| Тип | Плунжерный |
| | JC13-12 |
| Производительность, см ³ /100 дв. ходов | 130 |

3.3. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Таблица 21

| Наименование и обозначение составных частей станка | Основание для сдачи в ремонт | Дата | | Категория сложности ремонта | Ремонтный цикл работы станка в часах | Вид ремонта | Должность, фамилия и подпись ответственного лица | |
|--|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| | | поступления в ремонт | выхода из ремонта | | | | производившего ремонт | принявшего ремонт |
| | | | | | | | | |

3.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СТАНКЕ

Таблица 22

| Наименование и обозначение составных частей станка | Основание (наименование документа) | Дата проведенных изменений | Характеристика работы станка после проведения изменений | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
|--|------------------------------------|----------------------------|---|--|
| | | | | |

3.5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 23

| Обозначение | Наименование | Квз. | Примечание |
|----------------|--|---------------------------------|--|
| 2M55 | Станок в сбре Входит в комплект и стоимость станка Запасные части Не требуется Сменные части Не требуется Инструмент Не требуется Принадлежности | | |
| 2M55.00.00.055 | Болт M48 | 1 | Транспортировка станка (рис. 6, поз. 12) |
| 2M55.00.00.048 | Болт пазовый М20×95 Втулка 6100-0142, Морзе 3-1 ГОСТ 13598-68 Втулка 61000-0144, Морзе 3-2 ГОСТ 13598-68 Втулка 6100-0146, Морзе 5-3 ГОСТ 13598-68 Втулка 6100-0147, Морзе 5-4 ГОСТ 13598-68 Гайка М20.6.05 ГОСТ 5927-70 Гайка М24.6.05 ГОСТ 5927-70 | 4 1 1 1 1 4 6 | Установка скоб и стола Установка инструмента » » » Установка скоб и стола Установка станка |
| СТП019-70 | Головка шпинда Клип 7851-0012, Морзе 1,2 ГОСТ 3025-69 Клип 7851-0013, Морзе 3 ГОСТ 3025-69 Клип 7851-0014, Морзе 4 ГОСТ 3025-69 Клип 7851-0015, Морзе 5—6 ГОСТ 3025-69 | 1 1 1 1 | Смазка шпинделя Выбивание инструмента » » |
| 2M55.00.00.410 | Ключ для регулирования пружины механизма подач Ключ двухсторонний 27×30; ГОСТ 2839-71 | 1 | |
| Д73-72 | Ключ к электрошкафу Оправка с укороченным конусом 3×26 ГОСТ 2682-44 Патрон П-26 ГОСТ 8522-70 | 1 1 | Крепление стола |
| 2M55.00.11.039 | Пробка | 1 | Рис. 6, поз. 13 |
| 2M55.00.00.011 | Стол коробчатый 500×500×630 | 1 | Установка обрабатываемой детали |
| 2M55.00.00.041 | Скоба | 2 | Транспортировка станка |
| 2M55.00.00.042 | Шайлька М24×265 | 2 | Установка станка |
| 2M55.00.00.043 | Шайлька М24×315 | 4 | » |
| 2M55.00.00.420 | Штангер манометра Шайба 2-20-015 ГОСТ 11371-68 Шайба 2-24-015 ГОСТ 11371-68 Шприц штоковый для консистентной смазки тип II, 120 см ³ , ГОСТ 3643-64 | 1 4 6 | Подключение манометра Установка стола Установка станка Смазка шпинделя |
| 2M55.00.00.012 | Якорь, М24 | 6 | Установка станка |

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|-----------------------|---|------|---------------------|
| Документы | | | |
| 2M55.00.00.000РЭ | Станок радиально-сверлильный | | |
| | Руководство по эксплуатации | 1 | |
| | Входят в комплект, но поставляют за отдельную плату | | |
| | Не требуется | | |
| | Поставляют по особому заказу за отдельную плату | | |
| Принадлежности | | | |
| 2M55.00.42.000 | Безударное выбивное устройство, Морзе № 5 | 1 | Выбивка инструмента |
| 2M55.00.43.000 | Грузонесущее устройство до 250 кг | 1 | |
| 2M55.00.44.000 | Наклонный стол 630×560×560 | 1 | |
| | Петрён 6152-0152, Морзе 3 ГОСТ 14077-68 | 1 | |
| | Петрён для метчиков тип II, Ø160 ГОСТ 8265-56 | 1 | |
| Документы | | | |
| | Рабочие чертежи деталей для ремонтных целей | | |

3.6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Станок радиально-сверлильный модели 2M55, класс точности Н, заводской номер _____.

3.6.1. Перед проверкой станок устанавливается горизонтально по уровню, установленному в продольной и поперечной плоскостях на поверхности фундаментной плиты, и закрепляется. Установка станка производится с затяжкой фундаментными болтами. Определяемое по уровню отклонение не должно превышать 0,04 мм на длине 1000 мм.

Продольной плоскостью станка считается вертикальная плоскость, проходящая через ось шпинделя и колонны параллельно Т-образным пазам фундаментной плиты.

Поперечной плоскостью станка считается плоскость, проходящая через ось шпинделя перпендикулярно к продольной плоскости.

Беличина допуска, указанная в графе «Допуск», является наибольшей допустимой разницей между крайними показаниями средств измерения, за исключением случаев, особо оговоренных в проверках.

3.6.2. Испытание станка на соответствие нормам точности по ГОСТ 98-71 и ТУ 2-024-3324-72

Таблица 24

| Номер проверки | Что проверяется | Допуск, мкм | Фактические отклонения, мкм |
|----------------|---|---|-----------------------------|
| 1 | Плоскость рабочей поверхности фундаментной плиты | 65 (Допускается только вогнутость) | 30 |
| 2 | Радиальное бение конического отверстия шпинделя: а) у торца шпинделя; б) на расстоянии 300 мм | а) 20; б) 30 | 10 |
| 3 | Перпендикулярность оси вращения шпинделя к рабочей поверхности фундаментной плиты: а) в продольном направлении; б) в поперечном направлении | а) 100; Допускается отклонение конца шпинделя только к колонне на расстоянии 2/3 длины перемещения сверлильной головки по рукояти б) 50 При L=500 мм | 20 |

| Номер проверки | Что проверяется | Допуск, мм | Фактические отклонения, мм |
|----------------|---|---|----------------------------|
| 4 | Параллельность перемещения сверлильной головки рабочей поверхности фундаментной плиты | 300 Допускается отклонение шпинделя только к плите при положении сверлильной головки на конце рукоятки | 200 |
| 5 | Перпендикулярность перемещения гильзы шпинделя к рабочей поверхности фундаментной плиты: а) в продольном направлении; | a) 150 Допускается отклонение конца шпинделя только к колонне на расстояние $2/3$ длины перемещения сверлильной головки по рукоятке; | 100 70 |
| | б) в поперечном направлении | б) 75 | 50 40 |
| 6 | Относительное перемещение под нагрузкой сверлильной головки и фундаментной плиты | 2,03 мм | |
| 7* | Отклонение оси шпинделя при заpusке колонны и сверлильной головки: а) в продольной плоскости; б) в поперечной плоскости | а) 160; б) 160 | 70 70 |
| 8* | Перпендикулярность колонны к поверхности фундаментной плиты: а) в продольной плоскости; б) в поперечной плоскости | а) 500 На длине 1000 мм (допускается наклон только к плите); б) 160 На длине 1000 мм | 180 150 |

* Дополнительные проверки по ТУ2-024-3324-72.

3.6.3. Испытания станка на соответствие с остальными условиями и особыми условиями поставки.

Станок отвечает всем предъявленным к нему требованиям по ГОСТ 7599-55* и техническим условиям ТУ2-024-3324-72.

3.6.4. Дополнительные сведения

3.7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

| | |
|-------------------|---|
| Питающая сеть | Напряжение 380 В; род тока частота, Гц... |
| Цепи управления | Напряжение... В; род тока |
| Местное освещение | Напряжение 110 В; род тока... |

Электрооборудование выполнено по следующим схемам:

| Принципиальная схема | Монтажная схема головки | Монтажная схема рукава | Монтажная схема доколя |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 2M55.00.00.000 Э3 | 2M55.00.00.000 Э4 Лист 1 | 2M55.00.00.000 Э4 Листы 3 и 4 | 2M55.00.00.000 Э4 Лист 2 |

(обозначение документа)

Электродвигатели

| Обозначение по схеме | Назначение | Тип | Мощность, кВт | Номин. ток, А | Ток, А | |
|----------------------|----------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
| | | | | | Холостой ход | Нагрузка |
| M1 | Привод шпинделя и насоса головки | 4AX100B4 | 4 | | 1 | 2 |
| M2 | Привод перемещения рукава | 4AX90A4 | 2,2 | | | |
| M3 | Привод гидрозажима колонны | 4AX71A4 | 0,55 | | | |
| M4 | Привод насоса охлаждения | ПД-22 | 0,125 | | | |
| M5, M6 | Набор скоростей и подач | РД-9 | 0,015 | | | |

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты проведено.

Напряжение... В

Максимальное сопротивление изоляции проводов относительно земли.

Силовые цепи... МОм Цепи управления... МОм

Электрическое сопротивление между винтом заземления и металлическими частями, которое может оказаться под напряжением 50 В и выше, не превышает 0,1 Ома.

Выводы:

Электрооборудование выполнено в соответствии с установленными требованиями и выдержало испытание согласно РТМ «Инструкция по проектированию и изготовлению электрооборудования металлорежущих станков».

Дата _____

Общее заключение

На основании осмотра и проведенных испытаний станок признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

20.01.76

М. П.

НАЧАЛЬНИК ОТК

подпись, фамилия, имя, отчество

3.8. Свидетельство о консервации

Станок радиально-сверлильный мод. 2М55, класс точности Н, заводской номер _____, подвергнут консервации согласно установленным требованиям.

Дата консервации «_____» 1976 г.

Срок консервации _____

Консервацию произвел _____
(подпись)

Принял _____
(подпись)

М. П.

3.9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Станок радиально-сверлильный мод. 2М55, класс точности Н, заводской номер _____, упакован согласно установленным требованиям.

Дата упаковки «_____» 1976 г.

Упаковку произвел _____
(подпись)

Принял _____
(подпись)

М. П.


3.10. ГАРАНТИИ

3.10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие станка радиально-сверлильного модели 2М55 установленным требованиям и обязуется безвозмездно заменять или ремонтировать вышедший из строя станок при соблюдении потребителем условий эксплуатации станка, транспортирования и установки.


Срок гарантии 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня пуска станка в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев для действующих и 9 месяцев для вновь строящихся предприятий с момента прибытия станка на станцию назначения или с момента получения его на складе предприятия-изготовителя.

Материалы по быстроизнашивающимся деталям

7.4(в)

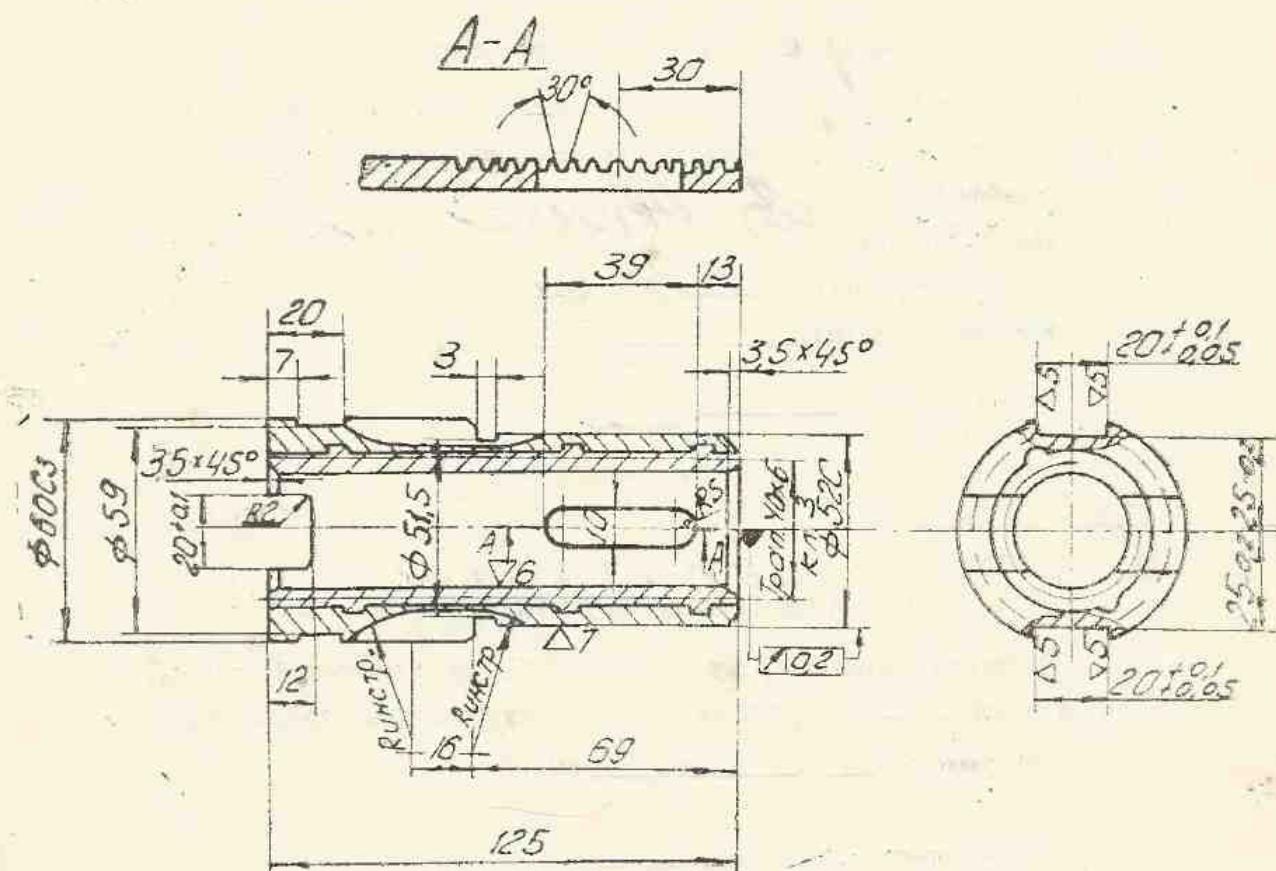


Гайка биметаллическая

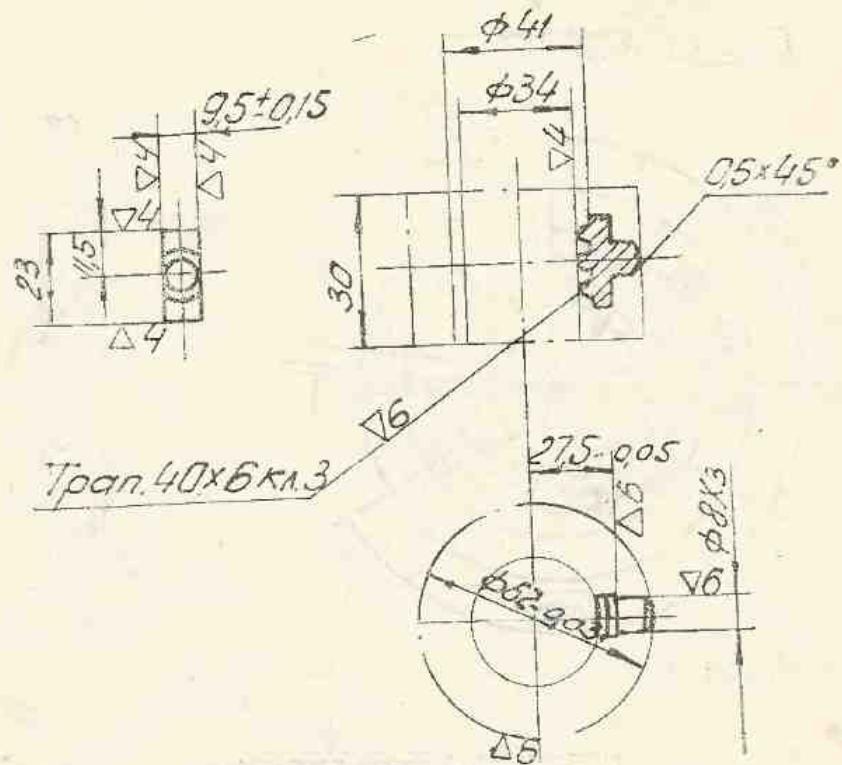



2M55.00.22.081. Камень

△5(▽)

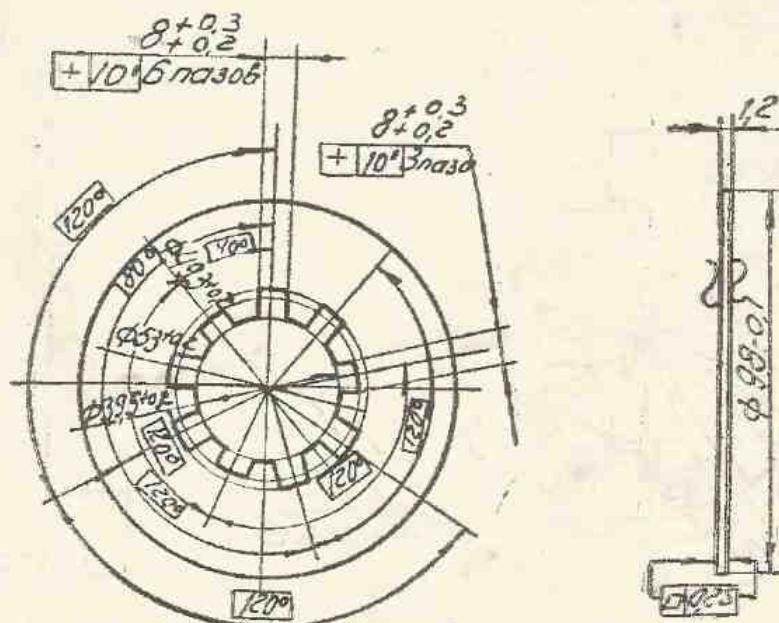

HRC43... 48.
2M55.50.15.061. Пластина внутренняя



▽5(▽)

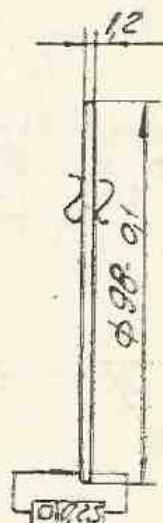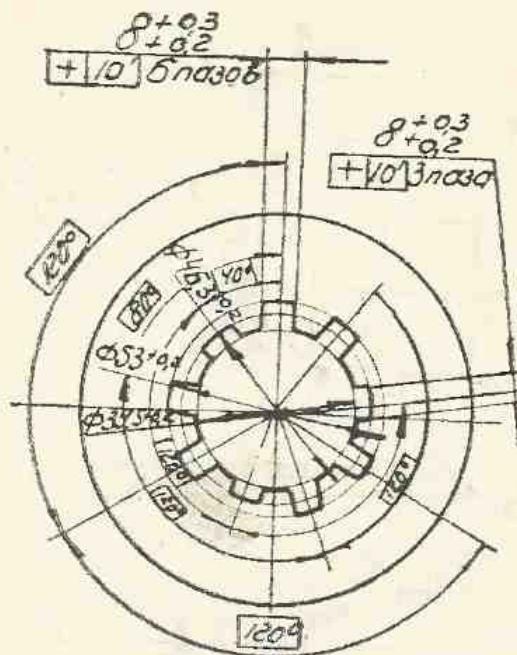

HRC43... 48.

2M55.50.15.062. Пластина внутренняя



▽5(▽)

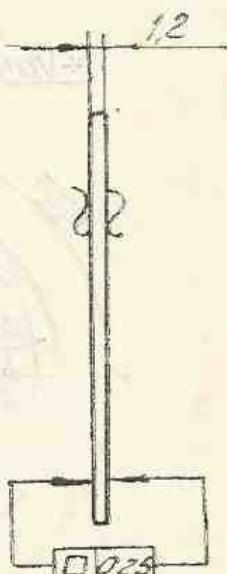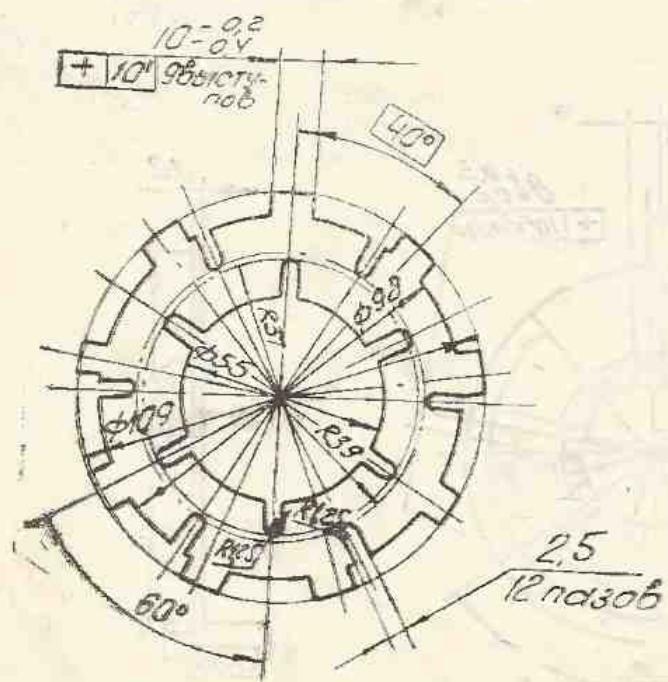

HRC43... 48.


2M55.50.15.064. Пластина наружная

~(△)

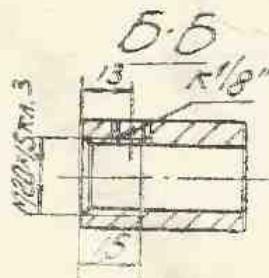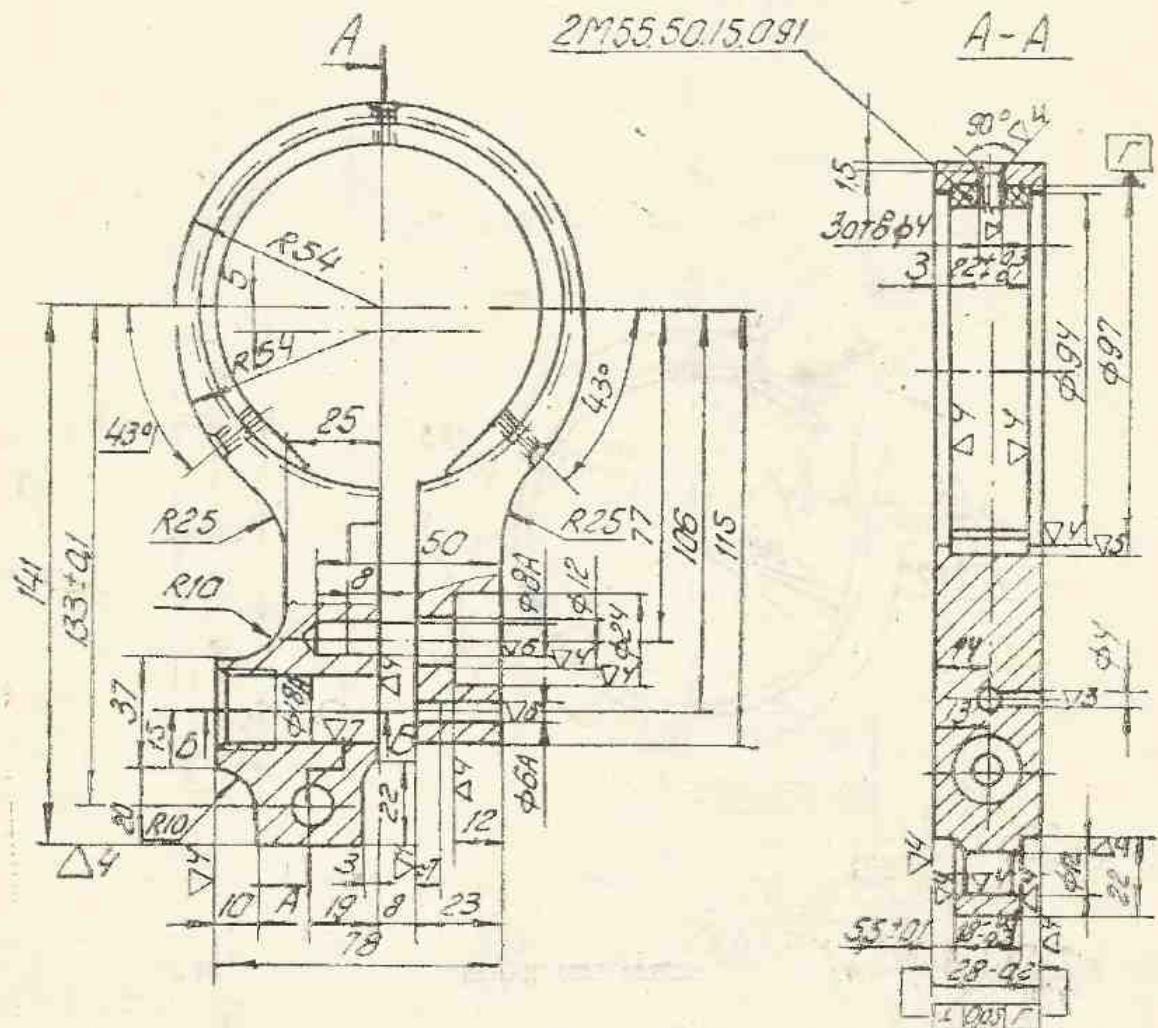

1. Неуказанные литьевые радиусы — 3 мм.
2. Допуска на литьевые размеры и вес по ГОСТ 2009-55.
формовочные уклоны по ГОСТ 3212-57.


2M55.50.15.090СБ. Кольцо тормозное

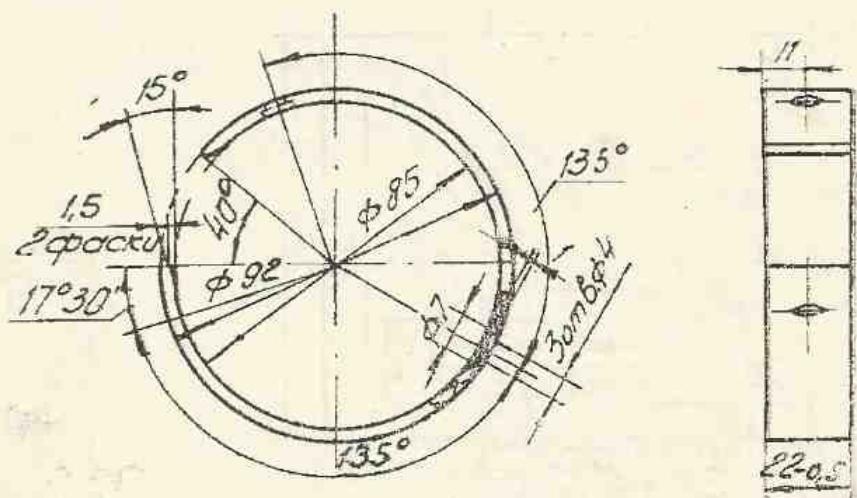

2M55.50.15.091. Кольцо

▽5(▽)


| | | |
|---|------------------------------------|------------------------------|
| Модуль осевой | M_s | 2,5 |
| Число заходов | Z | 2 |
| Тип червяка | — | Архимедов |
| Угол подъема витка | λ_d | $6^{\circ}20'25''$ |
| Направление витка | — | Левое |
| Ход винтовой линии | tb | |
| Параметры профиля витков | Угол профиля Высота витка | α 20° h |
| Степень точности по ГОСТ 3675-56 | — | Ст. 8Х |
| Толщина витка | S_m | 3,92 $-0,19$ $-0,25$ |
| Измерительная высота | h_M | 2,5 |
| Предельные отклонения осевого шага | Δb_f ΔH_f | $\pm 0,018$ |
| Предельные накопления погрешности | Δb_{t2} ΔH_{2z} | $\pm 0,032$ |
| Допуск на профиль червяка | et | 0,026 |
| Допуск на радиальное бение витков червяка | E_o | 0,028 |
| Условное обозначение вала по ГОСТ 1139-58 | d6×28×32AU ₁ | |
| Число зубьев | Z | 6 |

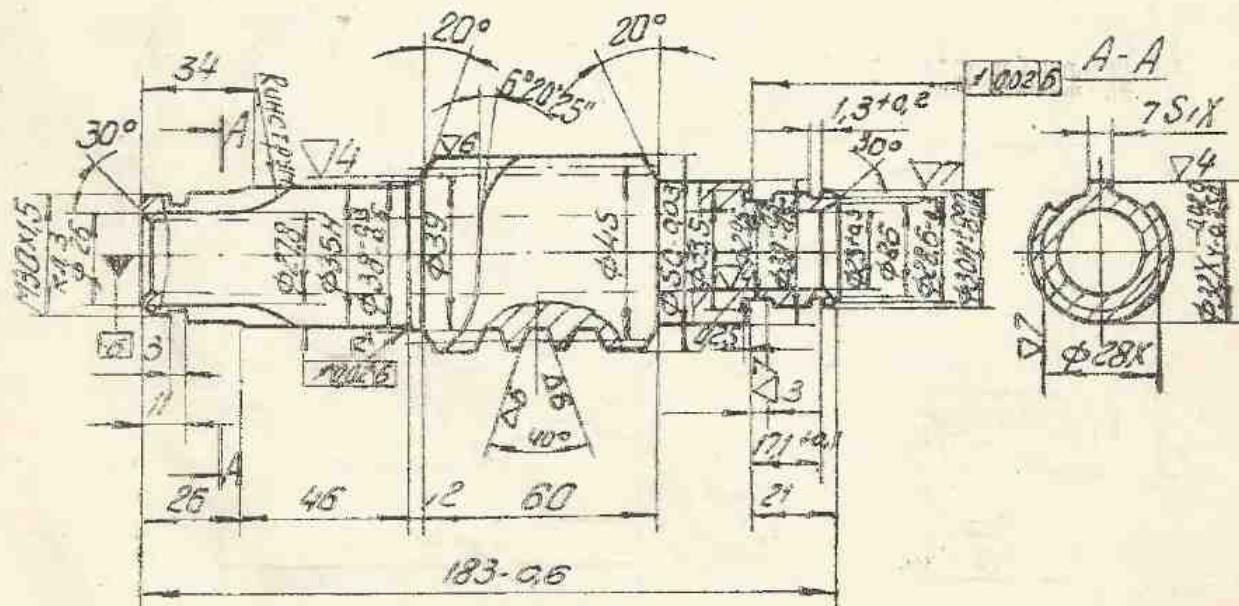

HRC24... 30


2M55.50.25.031. Червяк

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------|-----------|
| Модуль осевой | | Ms | 2,5 |
| Число зубьев | | Zr | 58 |
| Сопряженный червяк | Тип червяка | — | Архимедов |
| | Число заходов | Z ₁ | 2 |
| | Направление витков | — | Левое |
| Межосевое расстояние в обработке | | Ao | 95 |
| Степень точности по ГОСТ 3675-56 | | — | Ст. 8Х |
| Допуск на колебание измерительного межосевого расстояния | На одном зубе | δ ₁₂ | 0,036 |
| | За оборот колеса | δ ₀₂ | 0,10 |
| Пределные отклонения межосевого расстояния в обработке | | Δ _{3Ao} | |
| Пределные отклонения средней плоскости колеса в обработке | | Δ _{4Ao} | =0,055 |
| Зуборезный инструмент | Толщина зуба в осевом сечении | δ _u | 3,925 |
| | Радиальный зазор во впадине колеса | С _k | 0,5 |
| | Радиус закругления головки | | 0,5 |

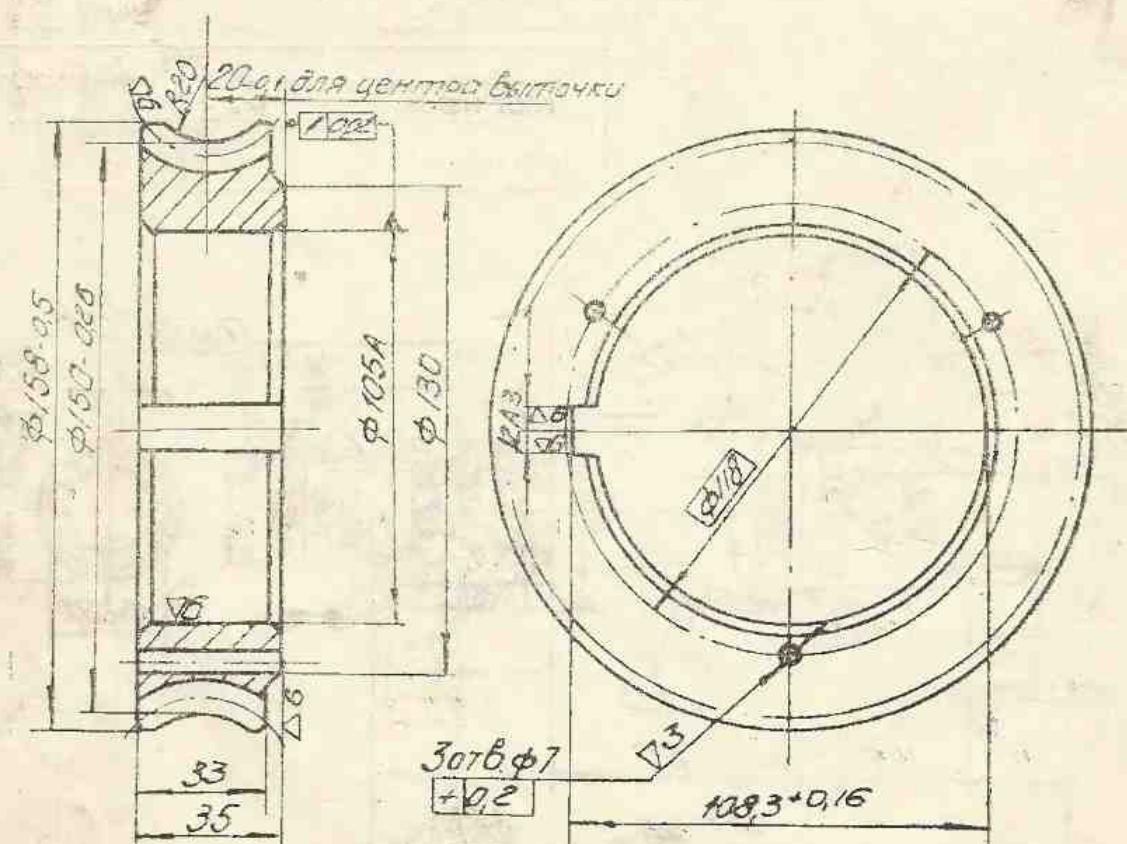

1. Отливка 2 класса, группы «б» по ТУ2-024-708-67
2. Класс точности отливки II по ГОСТ 1855-55.

2M55.50.27.015. Колесо червячное.

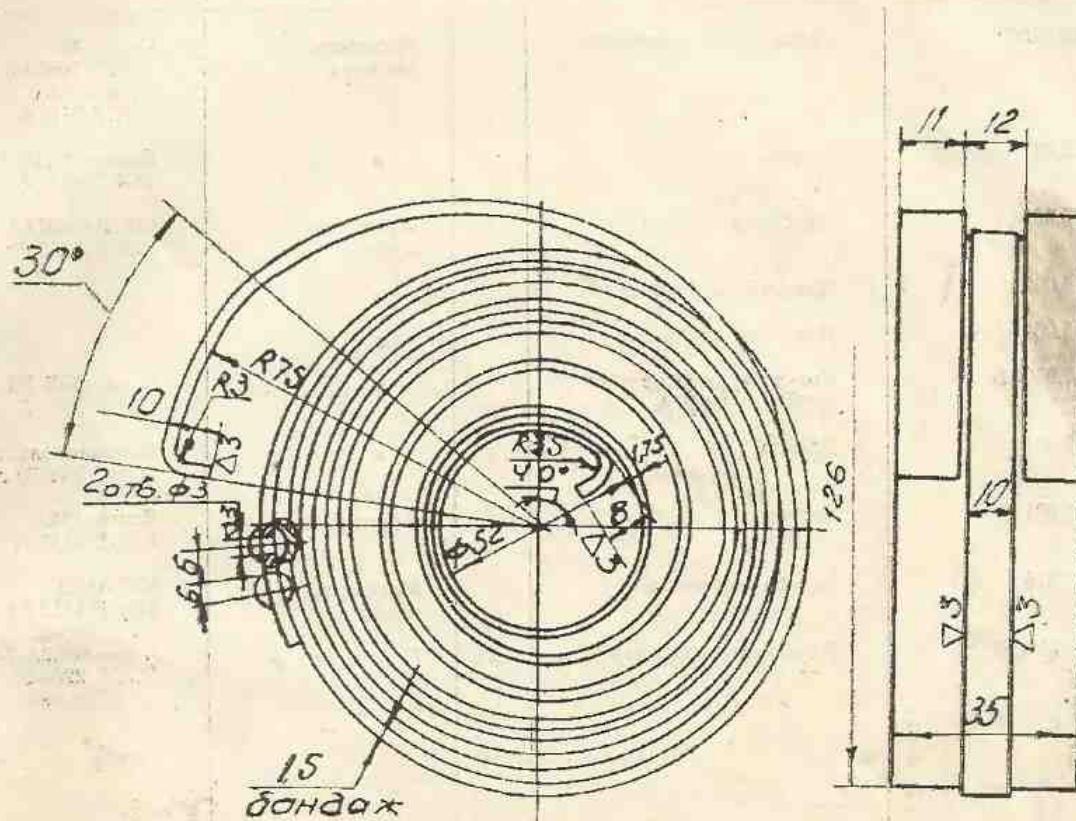

1. Модуль упругости $E = 2,1 \cdot 10^4$ кг/см 2 .
2. HRC-40...50.
3. Напряжение нормальное при изгибе в заведенной пружине $\sigma_u = 187$ кг/мм 2 .
4. Длина развернутой пружины $L = 3750$ мм.
5. Длина развернутого бандажа $L = 420$ мм.
6. Число витков пружины в свободном состоянии $n = 9$.

2M55.50.56.020СБ. Пружина спиральная

Таблица 25

ПЕРЕЧЕНЬ К БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИМСЯ ДЕТАЛЯМ

| Обозначение | Наименование | Кв. № | Куда входит | Материал |
|------------------|-----------------------|-------|-------------------|---|
| 2M55.00.22.010СБ | Гайка биметаллическая | 1 | Механизм подъема | Сталь 45 ГОСТ 1050-60 Бронза ОЦС-5-5-5 ГОСТ 613-65 |
| 2M55.00.22.081 | Камень | 1 | » | Бронза ОЦС-5-5-5 ГОСТ 613-65 |
| 2M55.50.15.061 | Пластина внутренняя | 6 | Фрикционная муфта | 65Г-В С-НО-ЗП-1,2×110 ГОСТ 2283-69 |
| 2M55.50.15.062 | Пластина внутренняя | 4 | » | » |
| 2M55.50.15.064 | Пластина наружная | 8 | » | » |
| 2M55.50.15.050СБ | Кольцо тормозное | 1 | » | Сталь 35Л-III ГОСТ 977-65 |
| 2M55.50.15.091 | Кольцо | 1 | » | Поликарбонатом ВТУ ВХII 69-58 |
| 2M55.50.25.031 | Червяк | 1 | Бал. червяка | Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 |
| 2M55.50.27.015 | Колесо червячное | 1 | Механизм подачи | МС432-52 ГОСТ 1412-70 |
| 2M55.50.56.020СБ | Пружина спиральная | 2 | Противорес | Лента 60С2А-7-С1,75×35 ГОСТ 2283-69 L=3750 мм |

Редактор Э. Свояк

Техн. редактор Х. Кемаль

Корректор Ф. Подговец